

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

RAPPORT DE REPERAGE **2018P0145237 - VDM - DAT - EE LA SOLIDARITE EXTENT-1 / AMIANTE**
ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE **23/05/2018**

Objet

La présente mission consiste à établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommé mission « Travaux ».

Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre et est réalisé pour satisfaire l'exigence du code du travail portant sur l'évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-020 d'octobre 2017 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ».

Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmètre du présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d'ordre.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Bien objet de la mission

Adresse :	44 chemin de la Bigotte 13015 MARSEILLE
Partie de bien inspectée :	Locaux sur façade RDC Est, façade et chaufferies en RDSS
Date de visite :	04/04/2018

Franck CAMILLERI



Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Sommaire

1.	Renseignements concernant la mission	3
2.	Conclusions du rapport	6
3.	Description générale du bien et réalisation du repérage	17
4.	Résultats détaillés du repérage	19
5.	Attestation sur l'honneur.....	21
6.	Attestation d'assurance.....	22
7.	Certificat de compétences	23
8.	Annexes.....	24

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

1. Renseignements concernant la mission

1.1 Désignation du bâtiment

Type de bâtiment : Ecole
Numéro (indice) : 2018P0145237 - VDM - DAT - EE la solidarité extent (1)
Date du permis de construire : Non communiqué
Adresse complète : 44 chemin de la Bigotte
13015 MARSEILLE
Référence cadastrale : Non Communiqué
Bien en copropriété : Pas de copropriété
Fonction principale du bâtiment : Ecole

1.2 Désignation du client

Désignation du Propriétaire :

Nom : Ville de MARSEILLE
DGAVE DTBN
Adresse : Immenble Allar
9 rue Paul Brutus
13015 MARSEILLE

Désignation du commanditaire (si le propriétaire n'est pas le commanditaire) :

Qualité (sur déclaration de l'intéressé) :
Nom : Monsieur Christophe Pinteno
DGAVE DTBN
Adresse : Immenble Allar
9 rue Paul Brutus
13015 MARSEILLE

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

1.3 Désignation de l'opérateur de repérage

Nom : Franck CAMILLERI
Email : franck.camilleri@dekra.pro
Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par AFAQ AFNOR certification 11 rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis. Le N° du certificat est 11031299 délivré le 30/06/2017 et expirant le 29/06/2022.

1.4 Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : DEKRA AUBAGNE
Adresse : 58 ave du Labé - ZA les Paluds 2 - CS 51484 - 13785 AUBAGNE cedex
Numéro SIRET : 43325083401653
Code NAF : 7120 B
N° TVA : FR 44 433 250 834
N° RCS : LIMOGES 433250834
Compagnie d'assurance : Nom de la compagnie : AXA CORPORATE
N° de police : XFR 0050 627 LI
Valide jusqu'au : 31/12/2019

1.5 Désignation du laboratoire d'analyse

Nom : Fibrecount Sasu
Adresse : Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bâtiment Bourbon 1
13011 MARSEILLE

Laboratoire titulaire d'une accréditation en cours de validité référencée sous le n° 1-6017.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

1.6 Avertissement et définition du champ de la mission :

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble bâti (cf. annexe A1 de la norme NF X 46-020 d'octobre 2017 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis »).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l'immeuble sur lesquelles les travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, **la liste des matériaux de construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux envisagés** (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe A1 de la norme NFX 46-020 représente la base du repérage.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

▪ **Nature et périmètre des travaux envisagés :**

- Extension de l'aile Est du bâtiment, construction d'une structure sur pilotis en prolongation du RDC du niveau existant. Ouvertures et réfection des proies des chaufferies

▪ **Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmètre des travaux envisagés :**

- Plan et plan projet

L'inspection des ouvrages, compris dans le périmètre de repérage défini par le programme des travaux, doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

Si, à l'issue des travaux, des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés lors de la présente mission sont laissés en place, il est ici rappelé au propriétaire du bâtiment qu'il reste à leur égard tributaire des obligations réglementaires définies par le Code de la santé publique.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

2. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Remarques particulières :

Un enduit amianté est identifié dans le local de l'ancienne chaufferie mais peut potentiellement se retrouver dans d'autres pièces du bâtiment. Par précaution des DAT dans ces autres locaux devront être mené si des travaux doivent y avoir lieu.

2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Après analyse en laboratoire :

Description	Localisation	Prélèvement	Etat
Mur /Enduits (Rebouchage ou de lissage) [Hors annexe 13-9]	Chaufferie ancienne (RDSS)	n° 61324	Dégradations locales

Sur justificatifs (marquage, document consulté) :

Description	Localisation	Nom justificatif	Etat
Néant			

2.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Sur justificatifs :

Description	Localisation	Justification	Nom justificatif
Néant			

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Après analyse en laboratoire :

Description	Localisation	Prélèvement
Mur/Plinthe + colle [Hors annexe 13-9]	Salle des professeurs (RDC)	n° 61327
Mur/Enduits et peintures [Hors annexe 13-9]	Salle des professeurs (RDC)	n° 61328
Mur/Plinthe + colle [Hors annexe 13-9]	Débarras (RDC)	Voir fiche n°61327
Mur/Enduits et peintures [Hors annexe 13-9]	Débarras (RDC)	Voir fiche n°61328
Mur /Enduits (Général gris) [Hors annexe 13-9]	Chaufferie ancienne (RDSS)	n° 61325
Mur /Enduits (Beige) [Hors annexe 13-9]	Chaufferie ancienne (RDSS)	n° 61326
Mur /Béton + peinture (Cotés Nord) [Hors annexe 13-9]	Chaufferie actuel (RDSS)	n° 61306
Mur /Enduits et peintures (Cotés Nord) [Hors annexe 13-9]	Chaufferie actuel (RDSS)	n° 61307
Mur /Béton + peinture (Cotés Sud) [Hors annexe 13-9]	Chaufferie actuel (RDSS)	n° 61308
Mur /Enduits et peintures (Cotés Sud) [Hors annexe 13-9]	Chaufferie actuel (RDSS)	n° 61309
Revêtement routier/Enrobé (Bitumine gris) [Hors annexe 13-9]	Terrain de sport (Façade Est et extérieur)	n° 61304
Revêtement routier/Enrobé (bitumineux Noir) [Hors annexe 13-9]	Terrain de sport (Façade Est et extérieur)	n° 61305
Panneau béton/Enduits [Hors annexe 13-9]	Façade Est RDC NORD (Façade Est et extérieur)	n° 61310
Panneau béton/Béton [Hors annexe 13-9]	Façade Est RDC NORD (Façade Est et extérieur)	n° 61311
Panneau béton/Joint calfeutrement [Hors annexe 13-9]	Façade Est RDC NORD (Façade Est et extérieur)	n° 61312
Panneau béton/Joint de liaison (Entre panneaux béton) [Hors annexe 13-9]	Façade Est RDC NORD (Façade Est et extérieur)	n° 61313
Panneau béton/Enduits [Hors annexe 13-9]	Façade Est RDC SUD (Façade Est et extérieur)	n° 61314
Panneau béton/Béton [Hors annexe 13-9]	Façade Est RDC SUD (Façade Est et extérieur)	n° 61315
Panneau béton/Joint calfeutrement (Horizontal et vertical) [Hors annexe 13-9]	Façade Est RDC SUD (Façade Est et extérieur)	n° 61316
Mur/Béton (Banché) [Hors annexe 13-9]	Façade Est RDSS NORD (Façade Est et extérieur)	n° 61317
Mur/Enduits (Banché) [Hors annexe 13-9]	Façade Est RDSS NORD (Façade Est et extérieur)	n° 61318
Mur/Béton (Banché) [Hors annexe 13-9]	Façade Est RDSS SUD (Façade Est et extérieur)	n° 61319
Mur/Béton (Banché) [Hors annexe 13-9]	Façade Est RDSS SUD (Façade Est et extérieur)	n° 61320
Mur/Enduits (Banché) [Hors annexe 13-9]	Façade Est RDSS SUD (Façade Est et extérieur)	n° 61321
Panneau béton/Béton [Hors annexe 13-9]	Mur soutènement (Façade Est et extérieur)	n° 61323
Panneau béton/Enduits [Hors annexe 13-9]	Mur soutènement (Façade Est et extérieur)	n° 61322

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante :

Description	Localisation
Néant	

2.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées

Description	Localisation	Cause de non-prélèvement
Néant		

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

2.4 Plans de localisation des MPCA

Sont précisées sur le plan ou croquis les informations suivantes :

- La localisation des prélèvements
- La localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

EE la Solidarité
44 chemin de la Bigotte
13015 MARSEILLE

Localisation du bâtiment
concerné et périmètre
en vu du ciel 3 D

1 / 7




Localisation du bâtiment



Localisation du périmètre

LEGENDE


-  Localisation des bâtiments et périmètres
-  Localisation de pièces dans le périmètre

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

EE la Solidarité
44 chemin de la Bigotte
13015 MARSEILLE

Localisation des locaux existants et du secteur sur le plan de masse

2 / 7

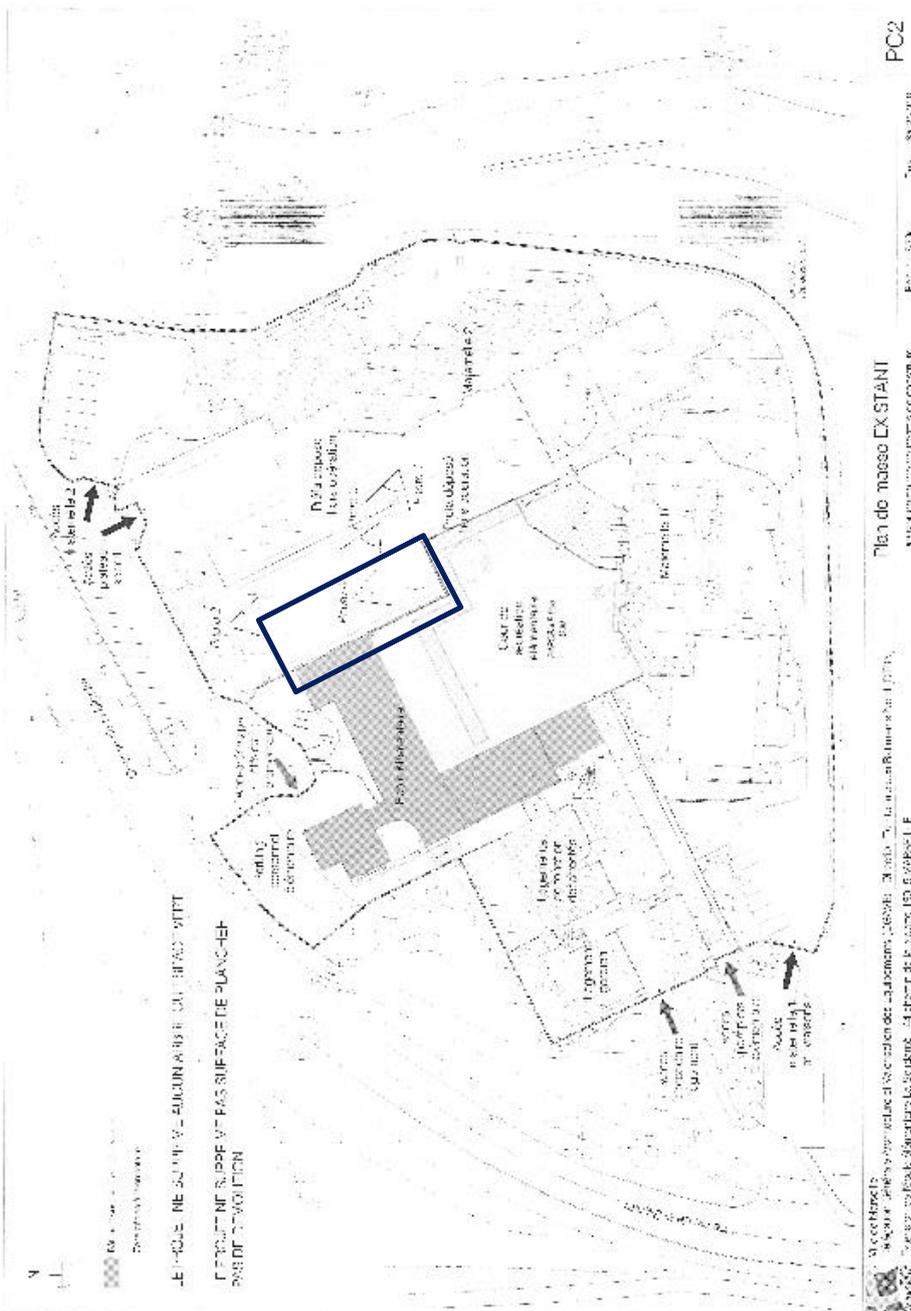



LEGENDE



Localisation des parties des locaux existants et concernés sur le plan de masse

Ceci est un croquis sans échelle, réalisé pour identifier et localiser les parties de l'immeuble et les matériaux

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

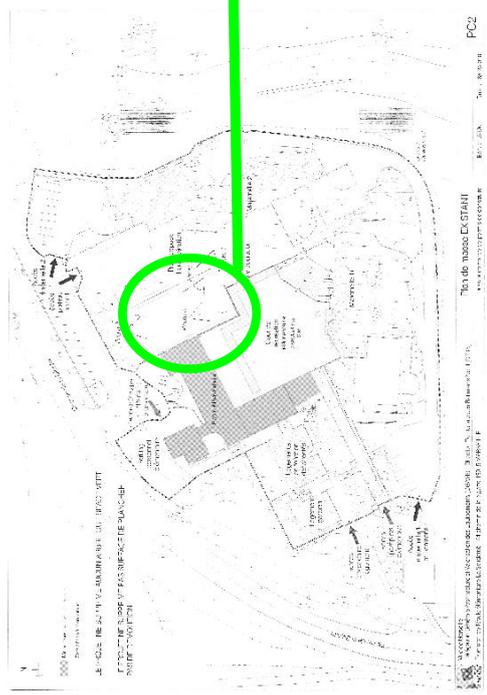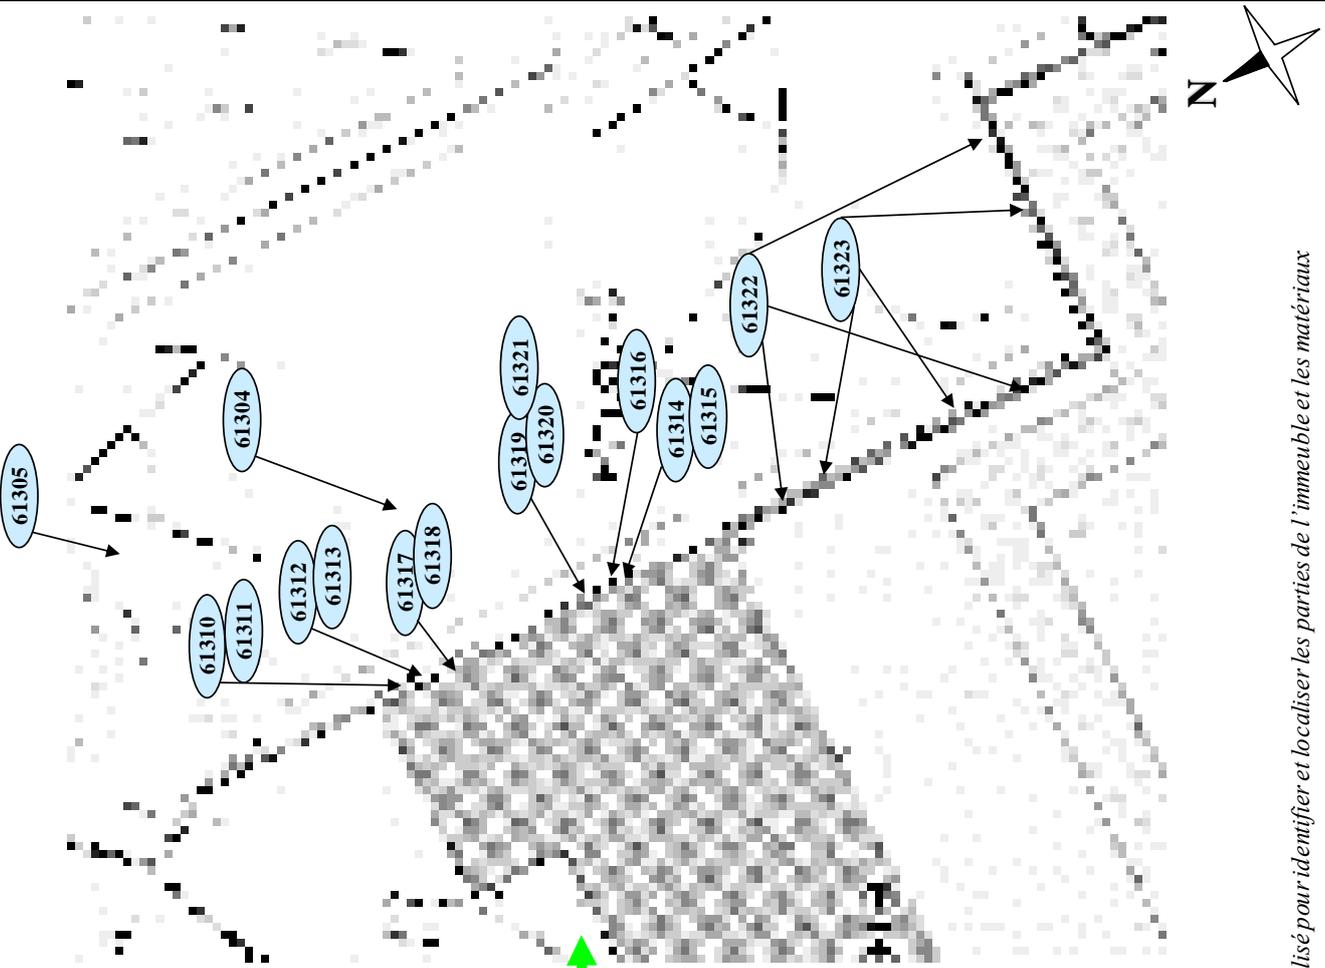

LEGENDE
 Prélèvement ne contenant pas d'amiante (n° d'analyse).

EE la Solidarité
 44 chemin de la Bigotte
 13015 MARSEILLE
**Localisation des prélèvements
 et éléments relevés
 en extérieur niveaux
 RDC et RDSS**

4 / 7


Ceci est un croquis sans échelle, réalisé pour identifier et localiser les parties de l'immeuble et les matériaux

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

EE la Solidarité
44 chemin de la Bigotte
13015 MARSEILLE

Localisation des prélèvements
et éléments relevés
en intérieur RDC
et plan projets du niveau

5 / 7

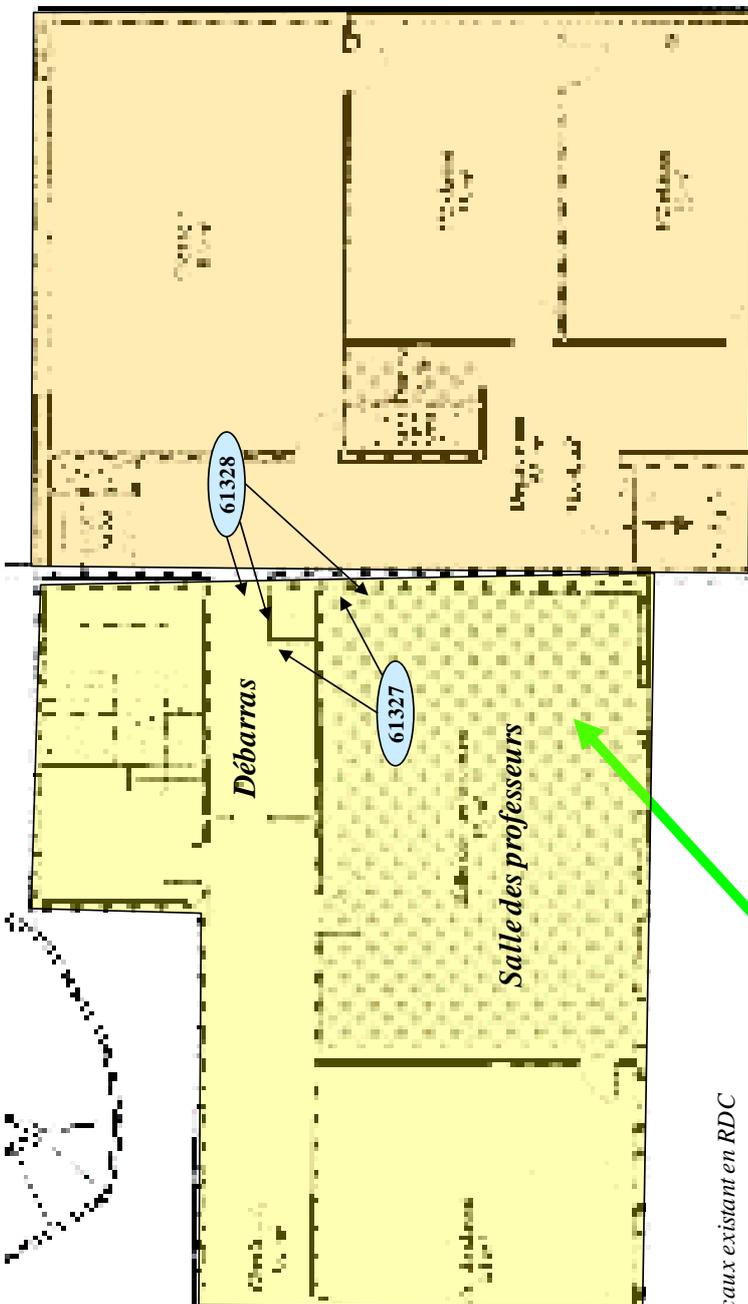

Locaux existant en RDC



LEGENDE

-  Prélèvement ne contenant pas d'amiante (n° d'analyse).
-  Secteur projet
-  Secteur existant


Ceci est un croquis sans échelle, réalisé pour identifier et localiser les parties de l'immeuble et les matériaux

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

EE la Solidarité
 44, chemin de la Bigotte
 13015 MARSEILLE

Localisation des prélèvements
 et éléments relevés
 en Rez De Sous Sol ancienne et nouvelle
 chaufferie


6 / 7

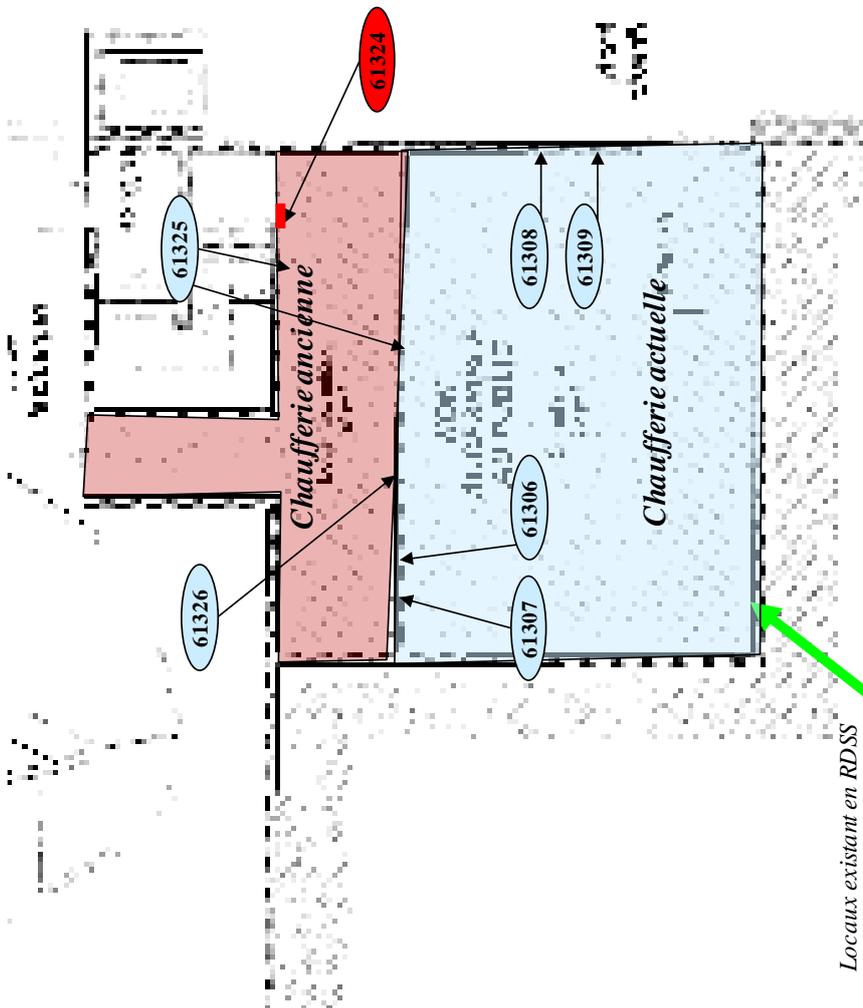

LEGENDE

- XXX Prélèvement ne contenant pas d'amiante (n° d'analyse).
- XXX Prélèvement contenant de l'amiante (n° d'analyse).
- Enduit le lissage ou de rebouchage **AMIANTÉ** : Enduit potentiellement présent dans ce local en d'autres endroits - une campagne spécifique devra être menée pour les localiser si d'autres travaux ultérieurs sur ces parois devront avoir lieu, **ATTENTION** : cette enduit est identifier dans ce local mais peut potentiellement se retrouver dans d'autres pièces du bâtiment. Par précaution des DAT dans ces autres locaux devront être mené si des travaux doivent y avoir lieu .

Locaux existant en RDSS

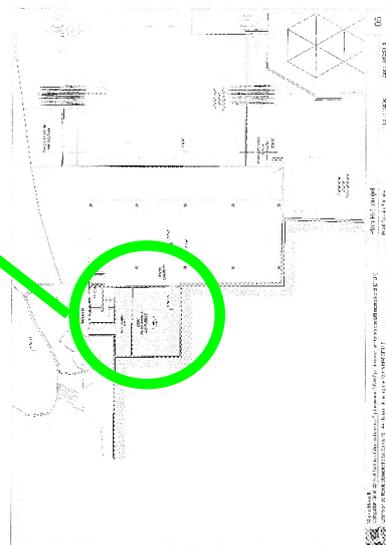


Ceci est un croquis sans échelle, réalisé pour identifier et localiser les parties de l'immeuble et les matériaux

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

EE la Solidarité
44 chemin de la Bigotte
13015 MARSEILLE

Photos exemples
des éléments relevés

7 / 7

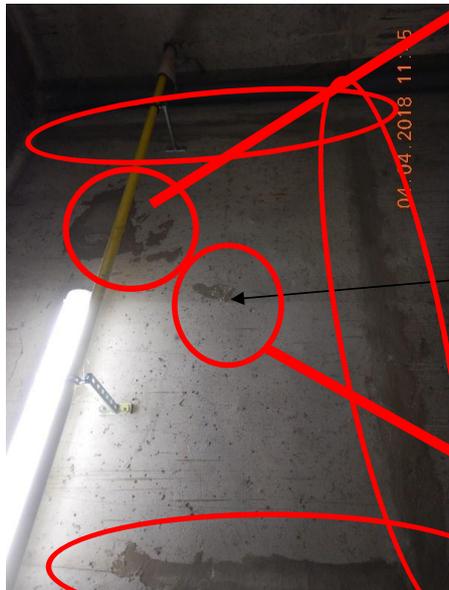

LEGENDE



Prélèvement contenant de l'amiante
(n° d'analyse).



Enduit repéré comme contenant de l'amiante

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

3. Description générale du bien et réalisation du repérage

Date du repérage 04/04/2018
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage Plan et plan projet
Représentant du propriétaire (accompagnateur) Mr Pinteno Christophe (Technicien)

3.1 Liste des pièces visitées

RDC : Salle des professeurs, Débarras
RDSS : Chaufferie ancienne, Chaufferie actuel
Façade Est et extérieur : Terrain de sport, Façade Est RDC Nord, Façade Est RDC Sud, Façade Est RDSS Nord, Façade Est RDSS Sud, Mur soutènement

3.2 Tableau récapitulatif des pièces visitées

Nom	Descriptif
Salle des professeurs	Néant
Débarras	Néant
Chaufferie ancienne	Néant
Chaufferie actuel	Néant
Terrain de sport	Néant
Façade Est RDC Nord	Néant
Façade Est RDC Sud	Néant
Façade Est RDSS Nord	Néant
Façade Est RDSS Sud	Néant
Mur soutènement	Néant

3.3 Pièces ou parties de l'immeuble non visitées

Pièces ou parties d'immeuble	Raison de l'absence de visite
Néant	

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

3.4 Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Dans le périmètre des travaux définis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède à un examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant être sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés.

L'inspection visuelle peut être complétée par investigations approfondies et des sondages qui permettent de s'assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume.

La mission est réalisée selon les prescriptions décrites à l'annexe A1 de la Norme NF X 46 020 d'octobre 2017.

A l'issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A1 de la Norme NF X 46 020 d'octobre 2017), l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante sans recourir aux prélèvements et analyses.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), un ou des prélèvements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure à l'absence ou à la présence d'amiante.

Les prélèvements concernent tout ou une partie de l'épaisseur des matériaux conformément aux prescriptions de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 d'octobre 2017.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B et C de la norme NF X 46-020 d'octobre 2017:

- les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.
- pour éviter tout risque de contamination croisée :
 - les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.
 - les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage et si possible sur l'échantillon. Une fiche d'accompagnement, reprenant l'identification est transmise au laboratoire.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

4. Résultats détaillés du repérage

Localisation	Inspection				Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'Amiante		
	Composant de la construction (catégorie)	Partie du composant inspecté	Description	Sondage N° (type)	Prélèvement	Conclusion	
						Présence/absence d'amiante	Etat
Salle des professeurs (RDC)	Mur	Plinthe + colle		-	Oui : 61327	Absence d'amiante	
Salle des professeurs (RDC)	Mur	Enduits et peintures		-	Oui : 61328	Absence d'amiante	
Débarras (RDC)	Mur	Plinthe + colle		-	Voir fiche n°61327	Absence d'amiante	
Débarras (RDC)	Mur	Enduits et peintures		-	Voir fiche n°61328	Absence d'amiante	
Chaufferie ancienne (RDSS)	Mur	Enduits	Général gris	-	Oui : 61325	Absence d'amiante	
Chaufferie ancienne (RDSS)	Mur	Enduits	Beige	-	Oui : 61326	Absence d'amiante	
Chaufferie actuel (RDSS)	Mur	Béton + peinture	Cotés Nord	-	Oui : 61306	Absence d'amiante	
Chaufferie actuel (RDSS)	Mur	Enduits et peintures	Cotés Nord	-	Oui : 61307	Absence d'amiante	
Chaufferie actuel (RDSS)	Mur	Béton + peinture	Cotés Sud	-	Oui : 61308	Absence d'amiante	
Chaufferie actuel (RDSS)	Mur	Enduits et peintures	Cotés Sud	-	Oui : 61309	Absence d'amiante	
Terrain de sport (Façade Est et extérieur)	Revêtement routier	Enrobé	Bitumineux gris	-	Oui : 61304	Absence d'amiante	
Terrain de sport (Façade Est et extérieur)	Revêtement routier	Enrobé	Bitumineux Noir	-	Oui : 61305	Absence d'amiante	
Façade Est RDC Nord (Façade Est et extérieur)	Panneau béton	Enduits		-	Oui : 61310	Absence d'amiante	
Façade Est RDC Nord (Façade Est et extérieur)	Panneau béton	Béton		-	Oui : 61311	Absence d'amiante	
Façade Est RDC Nord (Façade Est et extérieur)	Panneau béton	Joint calfeutrement		-	Oui : 61312	Absence d'amiante	

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Façade Est RDC Nord (Façade Est et extérieur)	Panneau béton	Joint de liaison	Entre panneaux béton	-	Oui : 61313	Absence d'amiante	
Façade Est RDC Sud (Façade Est et extérieur)	Panneau béton	Enduits		-	Oui : 61314	Absence d'amiante	
Façade Est RDC Sud (Façade Est et extérieur)	Panneau béton	Béton		-	Oui : 61315	Absence d'amiante	
Façade Est RDC Sud (Façade Est et extérieur)	Panneau béton	Joint calfeutrement	Horizontal et vertical	-	Oui : 61316	Absence d'amiante	
Façade Est RDSS Nord (Façade Est et extérieur)	Mur	Béton	Banché	-	Oui : 61317	Absence d'amiante	
Façade Est RDSS Nord (Façade Est et extérieur)	Mur	Enduits	Banché	-	Oui : 61318	Absence d'amiante	
Façade Est RDSS Sud (Façade Est et extérieur)	Mur	Béton	Banché	-	Oui : 61319	Absence d'amiante	
Façade Est RDSS Sud (Façade Est et extérieur)	Mur	Béton	Banché	-	Oui : 61320	Absence d'amiante	
Façade Est RDSS Sud (Façade Est et extérieur)	Mur	Enduits	Banché	-	Oui : 61321	Absence d'amiante	
Mur soutènement (Façade Est et extérieur)	Panneau béton	Béton		-	Oui : 61323	Absence d'amiante	
Mur soutènement (Façade Est et extérieur)	Panneau béton	Enduits		-	Oui : 61322	Absence d'amiante	
Chaufferie ancienne (RDSS)	Mur	Enduits	Rebouchage ou de lissage	-	Oui : 61324	Présence d'amiante	Dégradations locales

Observations : Un enduit amianté est identifié dans le local de l'ancienne chaufferie mais peut potentiellement se retrouver dans d'autres pièces du bâtiment. Par précaution des DAT dans ces autres locaux devront être mené si des travaux doivent y avoir lieu.

Cachet de l'opérateur

DEKRA Industrial SAS
 SAS au capital de 8 628 320 € - RCS Limoges 433 250 834
 Assistance - Diagnostics - Performance
 58, avenue du Labé - ZA Les Paluds 2
 13400 AUBAGNE
 Tél. 04 42 04 99 81 - Fax 04 42 04 99 27

Date de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée

le : 04/04/2018

par : Franck CAMILLERI

Rapport édité

le : 23/05/2018

à : AUBAGNE cedex



Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

5. Attestation sur l'honneur



Industrial Services
DEKRA Industrial SAS
19, rue Stuart Mill
87008 LIMOGES

ATTESTATION

Je soussignée Sophie Dominjon agissant en qualité de Présidente de la société DEKRA Industrial SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 € dont le siège social est situé à LIMOGES (87000) – 19 rue Stuart Mill, ZI de Magré et immatriculée sous le numéro SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES,

Atteste sur l'honneur que pour l'établissement des rapports et constatations définis aux 1° à 4°, 6° et 7° de l'article L.271-4 ainsi qu'à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation, est en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du même code et :

- Dispose des moyens en matériel et en personnel appropriés,
- Emploi des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, conformément à l'article R271-1 du code de la construction et de l'habitation,
- Est souscripteur d'une assurance permettant de couvrir des conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, selon les modalités de l'article R271-2 du code de la construction et de l'habitation,
- N'a aucun lien de nature à compromettre l'indépendance et l'impartialité de l'auteur (ou des auteurs) des rapports qui seront rédigés que ce soit avec le propriétaire, son mandataire, ou toute autre entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements.

Etabli à Bagneux, le 18 janvier 2017
Pour servir et valoir ce que de droit

Sophie DOMINJON
Présidente

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

7. Certificat de compétences



Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

8. Annexes

Sommaire des annexes

Rapports d'analyses	5 pages
Documents remis par le DO	6 pages

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



FIBRECOUNT
SASU
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte
Bâtiment Bourbon 1
13011 Marseille
Tel : +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et points disponibles sur www.cofrac.fr



Seules les prestations identifiées par le symbole sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R18-2801 du 26/04/2018 IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Données du client :

DEKRA Référence : 18 - 04 - 019 998

Parc Valentine Vallée Verte Bat Bourbon 1 Chantier : 2018P0145237 - VDM - DAT - EE la solidarité extension
13011 MARSEILLE Adresse : Chemin de 44 chemin de la bigotte 13015 Marseille Ville de Marseille -
France VDM

Date de réception : 26-04-2018 Prvt: DEKRA Analyse : (Marseille) 26-04-18 Nos réf. : D18-2801

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb préparation(s)	Sous accréditation
M18- 12593	61304 Terrain de sport / sol / enrobé clair / P 1	Enrobé routier bitumineux gris	MET	Amiante non détecté	2	*
M18- 12596	61305 Terrain de sport / sol / enrobé foncé / P 2	Enrobé routier bitumineux noir	MET	Amiante non détecté	2	*
M18- 12597	61306 Chaufferie active / mur Nord / béton + enduit + peinture / P 3	Peinture grise + Enduit compact gris	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 12598	61307 Chaufferie active / mur Nord / enduit + peinture / P 4	Matériau poudreux gris/blanc	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 12599	61308 Chaufferie active / mur Sud / béton + enduit + peinture / P 5	Peinture grise + Enduit compact gris	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 12600	61309 Chaufferie active / mur Sud / enduit + peinture / P 6	Matériau poudreux gris/blanc	MET	Amiante non détecté	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: M0001 version 2016.2 / M0020 version 2016.1
Normes: NF613-050 et ISO 248 Identification des fibres d'amiante par microscope électronique à transmission et/ou par microscope optique à lumière polarisée.

Remarques :

Nom : Paul SARR
Fonction : Responsable laboratoire

Le laboratoire Fibrecount garantit de donner un résultat positif sur les fibres d'amiante si le matériau présente une teneur \geq à 0.1% en masse. Le Microscope optique à lumière polarisée ne peut pas détecter les fibres fines de diamètre \leq à 2 μ m.
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son Intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount S.A.S.U. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.



* Accréditation portant les méthodes chimiques, physiques et analytiques

FS61-Version 2018.2 Edition

page: 1 de 5

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMOFRFP

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Accréditation n° 1-4017

Liste des sites et points disponibles sur www.cofrac.fr



(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R18-2801 du 26/04/2018 IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Données du client :

DEKRA Référence : 18 - 04 - 019 998

Parc Valentine Vallée Verte Bat Bourbon 1 Chantier : 2018P0145237 - VDM - DAT - EE la solidarité extension
13011 MARSEILLE Adresse : Chemin de 44 chemin de la bigotte 13015 Marseille Ville de Marseille -
France VDM

Date de réception: 20-04-2018 Prc: DEKRA Analyse : (Marseille) 20-04-18 Nos réf.: 018-3860

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb préparations	Sous accréditation
M18- 12601	61310 Façade Est Rdc / panneau béton préfabriqué Nord / enduit / P 7	Enduit compact beige	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 12602	61311 Façade Est Rdc / panneau béton préfabriqué Nord / béton / P 8	Béton beige	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 12603	61312 Façade Est Rdc / panneau béton préfabriqué Nord / joint de calfeutrement vertical et horizontal entre panneaux / P 9	Matériau souple gris + Mousse jaune + Peinture blanche	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 12604	61313 Façade Est Rdc / panneau béton préfabriqué Nord / joint de liaison maçonnerie entre panneaux / P 10	Matériau compact gris + Peinture blanche	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 12605	61314 Façade Est Rdc / panneau béton préfabriqué Sud / enduit / P 11	Matériau poudreux beige	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 12606	61315 Façade Est Rdc / panneau béton préfabriqué Sud / béton / P 12	Béton beige	MET	Amiante non détecté	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MCO01 version 2016.3 / MCO20 version 2016.1
Normes: NF X43-050 et HSG 248 Identification des fibres d'amiante par microscope électronique à transmission et/ou par microscope optique à lumière polarisée.

Remarques :

Nom : Paul SARR
Fonction : Responsable laboratoire

Le laboratoire Fibrecount garantit de donner un résultat positif sur les fibres d'amiante si le matériau présente une teneur à 0.1% en masse. Le Microscope optique à lumière polarisée ne peut pas détecter les fibres fines de diamètre ≤ à 2µm.
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount s.a.s.u. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.



* membre du groupe les méthodes d'analyse, pilonnières et analyse laboratoire

F541-Version 2018.2 Edition

page: 2 de 5

Banque : 30096 IBAN : FR76 3009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCFFRPP

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Accréditation n° 1-017



(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R18-2801 du 26/04/2018 IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Données du client :

DEKRA

Référence :

18 - 04 - 019 998

Parc Valentine Vallée Verte Bat Bourbon 1
13011 MARSEILLE
France

Chantier :
Adresse :

2018P0145237 - VDM - DAT - EE la solidarité extension
Chemin de 44 chemin de la bigotte 13015 Marseille Ville de Marseille -
VDM

Date de réception:	20-04-2018	Prév. DEKRA	Analysé : (Marseille)	26-04-18	Nos réf.:	D18-3860
--------------------	------------	-------------	-----------------------	----------	-----------	----------

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb préparations	Sous accréditation
M18- 12607	61316 Façade Est Rdc / panneau béton préfabriqué Sud / joint de calfeutrement vertical et horizontal entre panneaux / P 13	Matériau souple gris + Peinture blanche + Mousse jaune	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 12608	61317 Façade Est RDSS / Mur banché Nord / béton / P 13	Matériau compact gris/beige + Peinture blanche	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 12609	61318 Façade Est RDSS / Mur banché Nord / enduit / P 16	Béton gris	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 12610	61319 Façade Est RDSS / Mur banché Sud / béton / P 17	Matériau poudreux beige	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 12611	61320 Façade Est RDSS / Mur banché Sud / béton / P 17	Béton gris	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 12612	61321 Façade Est RDSS / Mur banché Sud / enduit / P 18	Matériau poudreux gris/beige	MET	Amiante non détecté	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MCO01 version 2016.3 / MCO20 version 2016.1
Normes: NF443-050 et HSG 248 Identification des fibres d'amiante par microscope électronique à transmission et/ou par microscope optique à lumière polarisée.

Remarques :

Nom : Paul SARR
Fonction : Responsable laboratoire

Le laboratoire Fibrecount garantit de donner un résultat positif sur les fibres d'amiante si le matériau présente une teneur à 0,1% en masse. Le Microscope optique à lumière polarisée ne peut pas détecter les fibres fines de diamètre ≤ à 2µm.
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount s.a.s.u. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.



* membre du groupe des sociétés d'analyse, d'expertise et de contrôle. Member Group

F541-Version 2018.2 Edition

page: 3 de 5

Banque : 30096 IBAN : FR76 3009 6382 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Accréditation n° 1-0117



(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R18-2801 du 26/04/2018 IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Données du client :

DEKRA Référence : 18 - 04 - 019 998

Parc Valentine Vallée Verte Bat Bourbon 1 Chantier : 2018P0145237 - VDM - DAT - EE la solidarité extension
13011 MARSEILLE Adresse : Chemin de 44 chemin de la bigotte 13015 Marseille Ville de Marseille -
France VDM

Date de réception: 20-04-2018 Prc: DEKRA Analyse: (Marseille) 26-04-18 Nos réf.: D18-3860

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb préparation(s)	Sous accréditation
M18- 12613	61322 Mur de soutènement cour Est RDSS / enduit / P 19	Matériau poudreux gris/beige	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 12614	61323 Mur de soutènement cour Est RDSS / béton banché / P 20	Béton beige	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 12615	61324 Chaufferie désaffecté RDSS / mur / enduit de liassage / P 21	Matériau poudreux gris	MET	Chrysotile	1	*
M18- 12616	61325 Chaufferie désaffecté RDSS / mur / enduit général / P 22	Matériau poudreux gris	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 12617	61326 Chaufferie désaffecté RDSS / mur / enduit beige / P 23	Matériau poudreux beige	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 12618	61327 Salle des prof et débarras RDC / mur / plinthe et colle / P 24	Plinthe marron + Colle plinthe beige + Peinture blanche	MET	Amiante non détecté	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MCO01 version 2016.3 / MCO20 version 2016.1
Normes: NF443-050 et HSG 248 Identification des fibres d'amiante par microscope électronique à transmission et/ou par microscope optique à lumière polarisée.

Remarques :

Nom : Paul SARR
Fonction : Responsable laboratoire

Le laboratoire Fibrecount garantit de donner un résultat positif sur les fibres d'amiante si le matériau présente une teneur à 0.1% en masse. Le Microscope optique à lumière polarisée ne peut pas détecter les fibres fines de diamètre ≤ à 2µm.
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount s.a.s.u. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.



* uniquement en regardant les notices clients, plinthes et enduit liassage.

F541-Version 2018.2 Edition

page: 4 de 5

Banque : 30096 IBAN : FR76 3009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Accréditation n° 3-017

Liste des sites et points disponibles sur www.cofrac.fr



(*) Seules les prestations identifiées par le symbole " " sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R18-2801 du 26/04/2018 IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

DEKRA

Parc Valentine Vallée Verte Bat Bourbon 1
13011 MARSEILLE
France

Données du client :

Référence : 18 - 04 - 019 998

Client : 2018P0145237 - VDM - DAT - EE la solidarité extension
Adresse : Chemin de 44 chemin de la bigotte 13015 Marseille Ville de Marseille - VDM

Date de réception:	20-04-2018	Proc:	DEKRA	Analysé:	(Marseille)	26-04-18	Nos réf.:	D18-2801					
N° échantillon	M18- 12619	Description et localisation client	61328 Salle des prof et débarras RDC / mur / enduits et peintures / P 25	Description laboratoire	Peinture blanche + Enduit compact beige	Méthode	MET	Résultat	Amiante non détecté	Nb préparations	1	Sous accréditation	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MCO01 version 2016.3 / MCO20 version 2016.1
Normes: NF643-020 et HSG 248 Identification des fibres d'amiante par microscope électronique à transmission et/ou par microscope optique à lumière polarisée.

Remarques :

Nom : Paul SARRI
Fonction : Responsable laboratoire

Le laboratoire Fibrecount garantit de donner un résultat positif sur les fibres d'amiante si le matériau présente une teneur à 0,1% en masse. Le Microscope optique à lumière polarisée ne peut pas détecter les fibres fines de diamètre ≤ à 2µm.
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount S.A.S.U. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.



* membre du groupe des sociétés d'expertise, d'inspection et de contrôle kiwa group

FS41-Version 2018.2 Edition

page: 5 de 5


Banque : 30096 IBAN : FR76 3009 6382 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux


SIBOURBOURNE
 21 rue de la République - 71100 SIBOURBOURNE
 Téléphone : 03 20 30 10 10 - Fax : 03 20 30 10 11
 Email : sibourborne@orange.fr

21010 de la République
 Centre de formation
 Sibourborne
 PC7&R


enduits de plâtre et plâtres à base de ciment

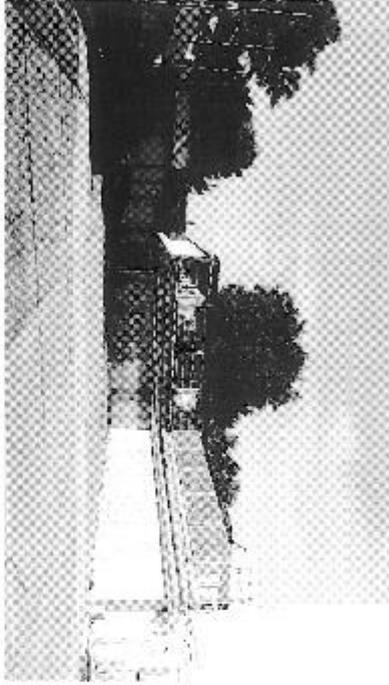


enduits de plâtre et plâtres à base de ciment

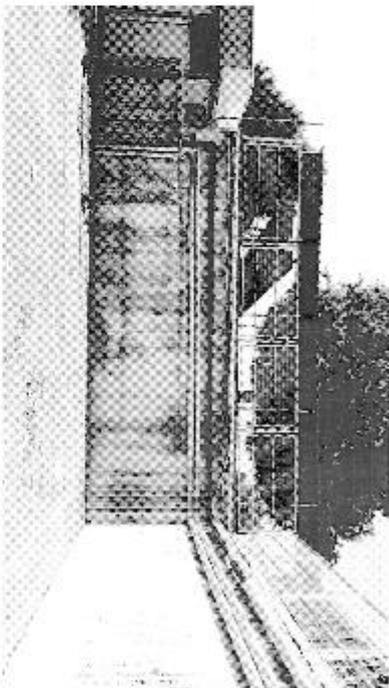


1

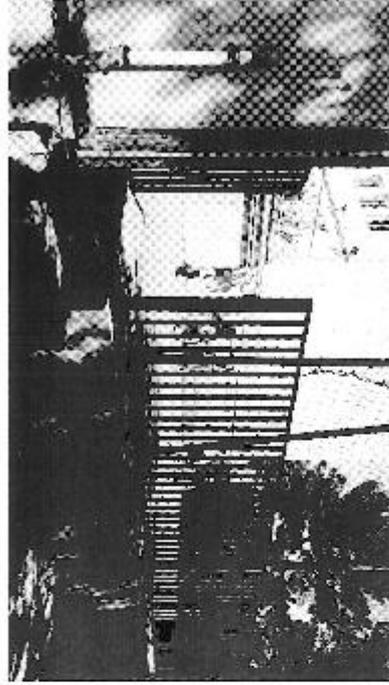

3

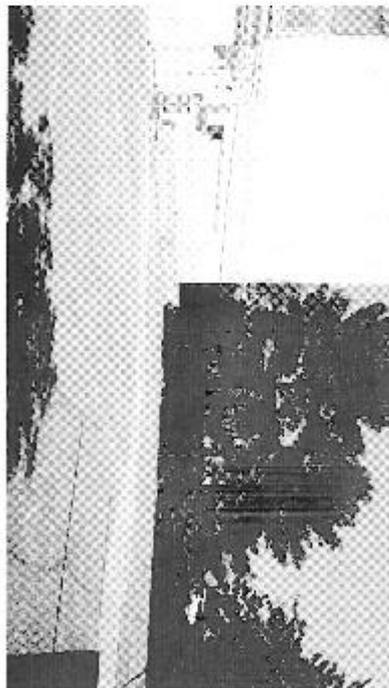

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

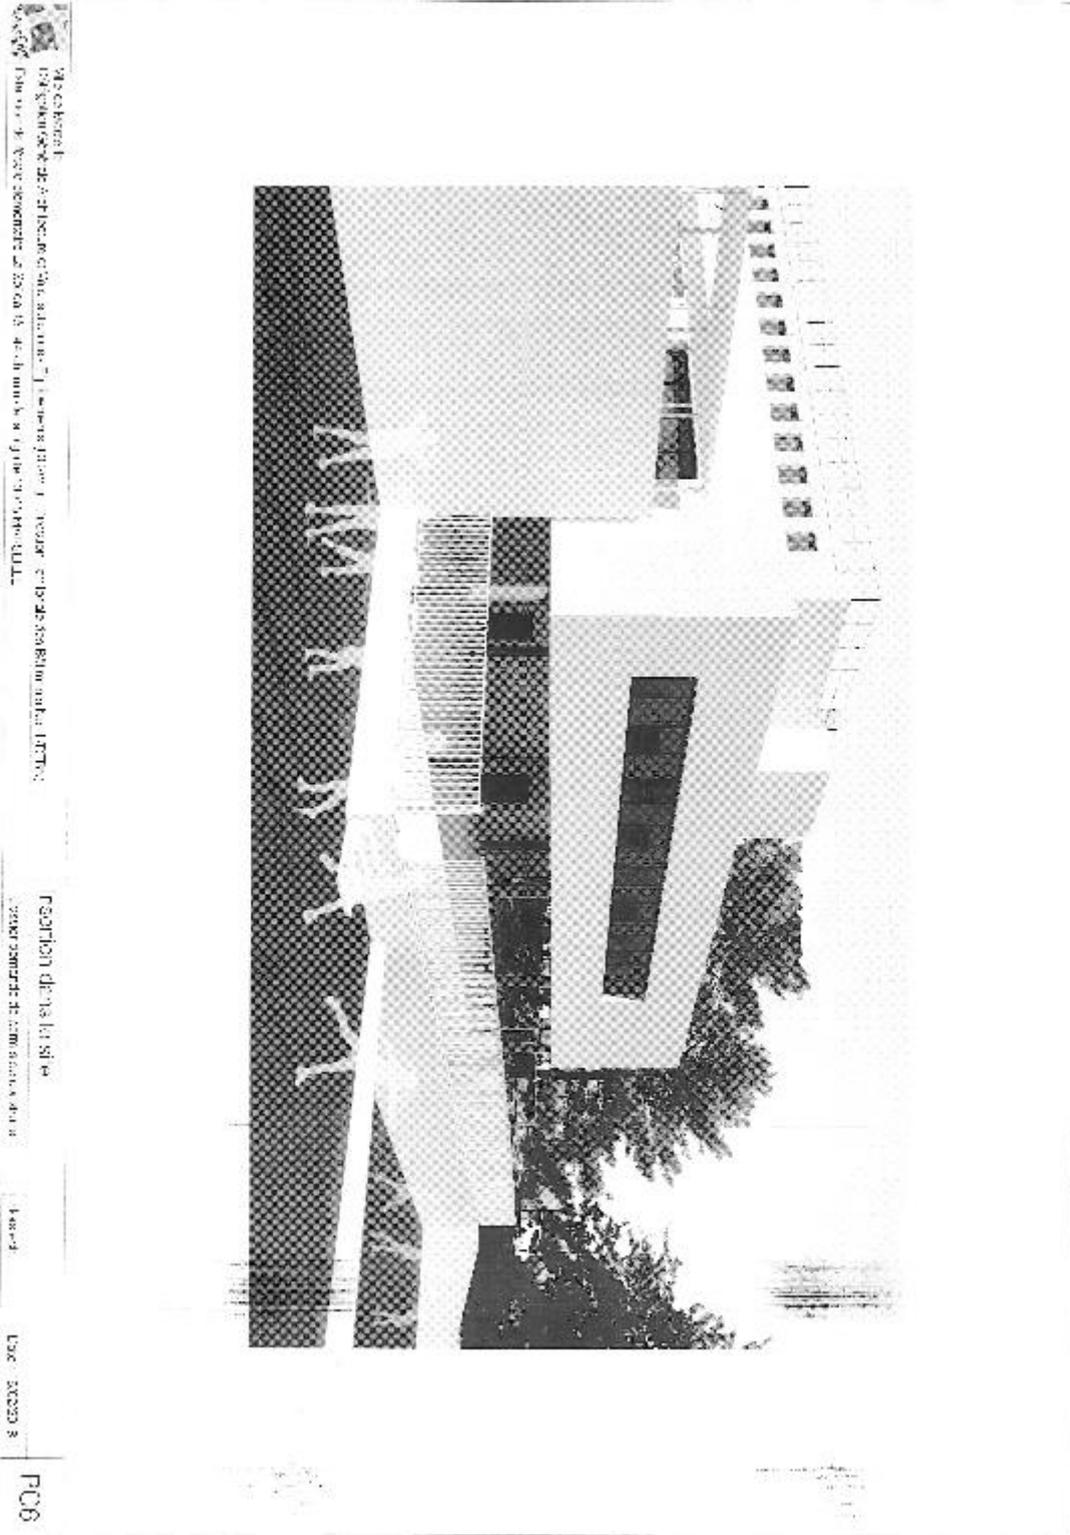

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

