

Aile Est : Couverture pan Ouest :  
- couverture en bon état - entretenu  
- egout en zinc en bon état / descente EP a vérifier  
Charpente :  
- pièces altérées ponctuellement  
- attaques d'insectes  
Façade :  
Corniche attique : dégradations ponctuelles  
Corniche étage : idem.  
RdC : altération sponctuelles en pied sur pierres et briques

Menuiseries : Attique : menuiseries très dégradées  
1er. étage : menuiseries d'origine a réviser  
RdC : menuiseries en assez bojn état, a réviser

Pignon Ouest : mezzanine 1er. étage :  
1er.étage :  
mezzanine RdC :  
RdC :

Tourelles :  
Amortissement neuf  
Couverture pierre très dégradée  
Ecailles en pierre disparues

13 - BOUCHES DU RHONE  
VILLE DE MARSEILLE  
D.G.A.B.C

Direction des Etudes et Grands Projets  
1, Boulevard de Louvain 13008 MARSEILLE

**PALAIS DES ARTS**

1 PLACE CARLI 13001 MARSEILLE

**RESTAURATION DES FACADES  
ET DES COUVERTURES**

ETUDE PREALABLE


MARS 1999

ETAT DES LIEUX

**ELEVATION OUEST SUR COUR  
EL 7**

Relevé Janvier 1999

Ech 1/100°

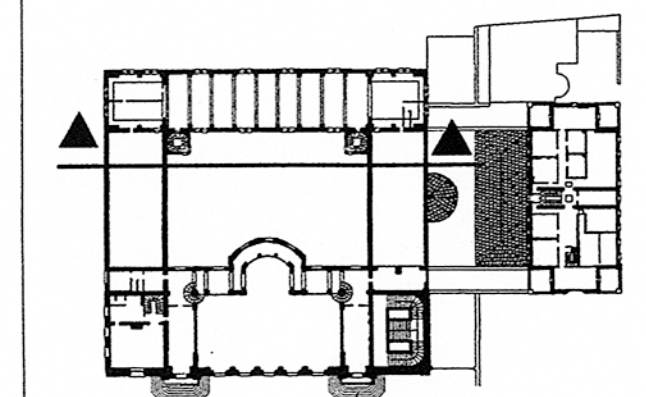

Altérations de surface

Perte de matière

François BOTTON, Architecte en Chef des Monuments Historiques  
29, rue Gasparin 69002 LYON - T: 04 78 42 46 34 - FAX: 04 78 38 32 58