


AILE NORD

AILE EST

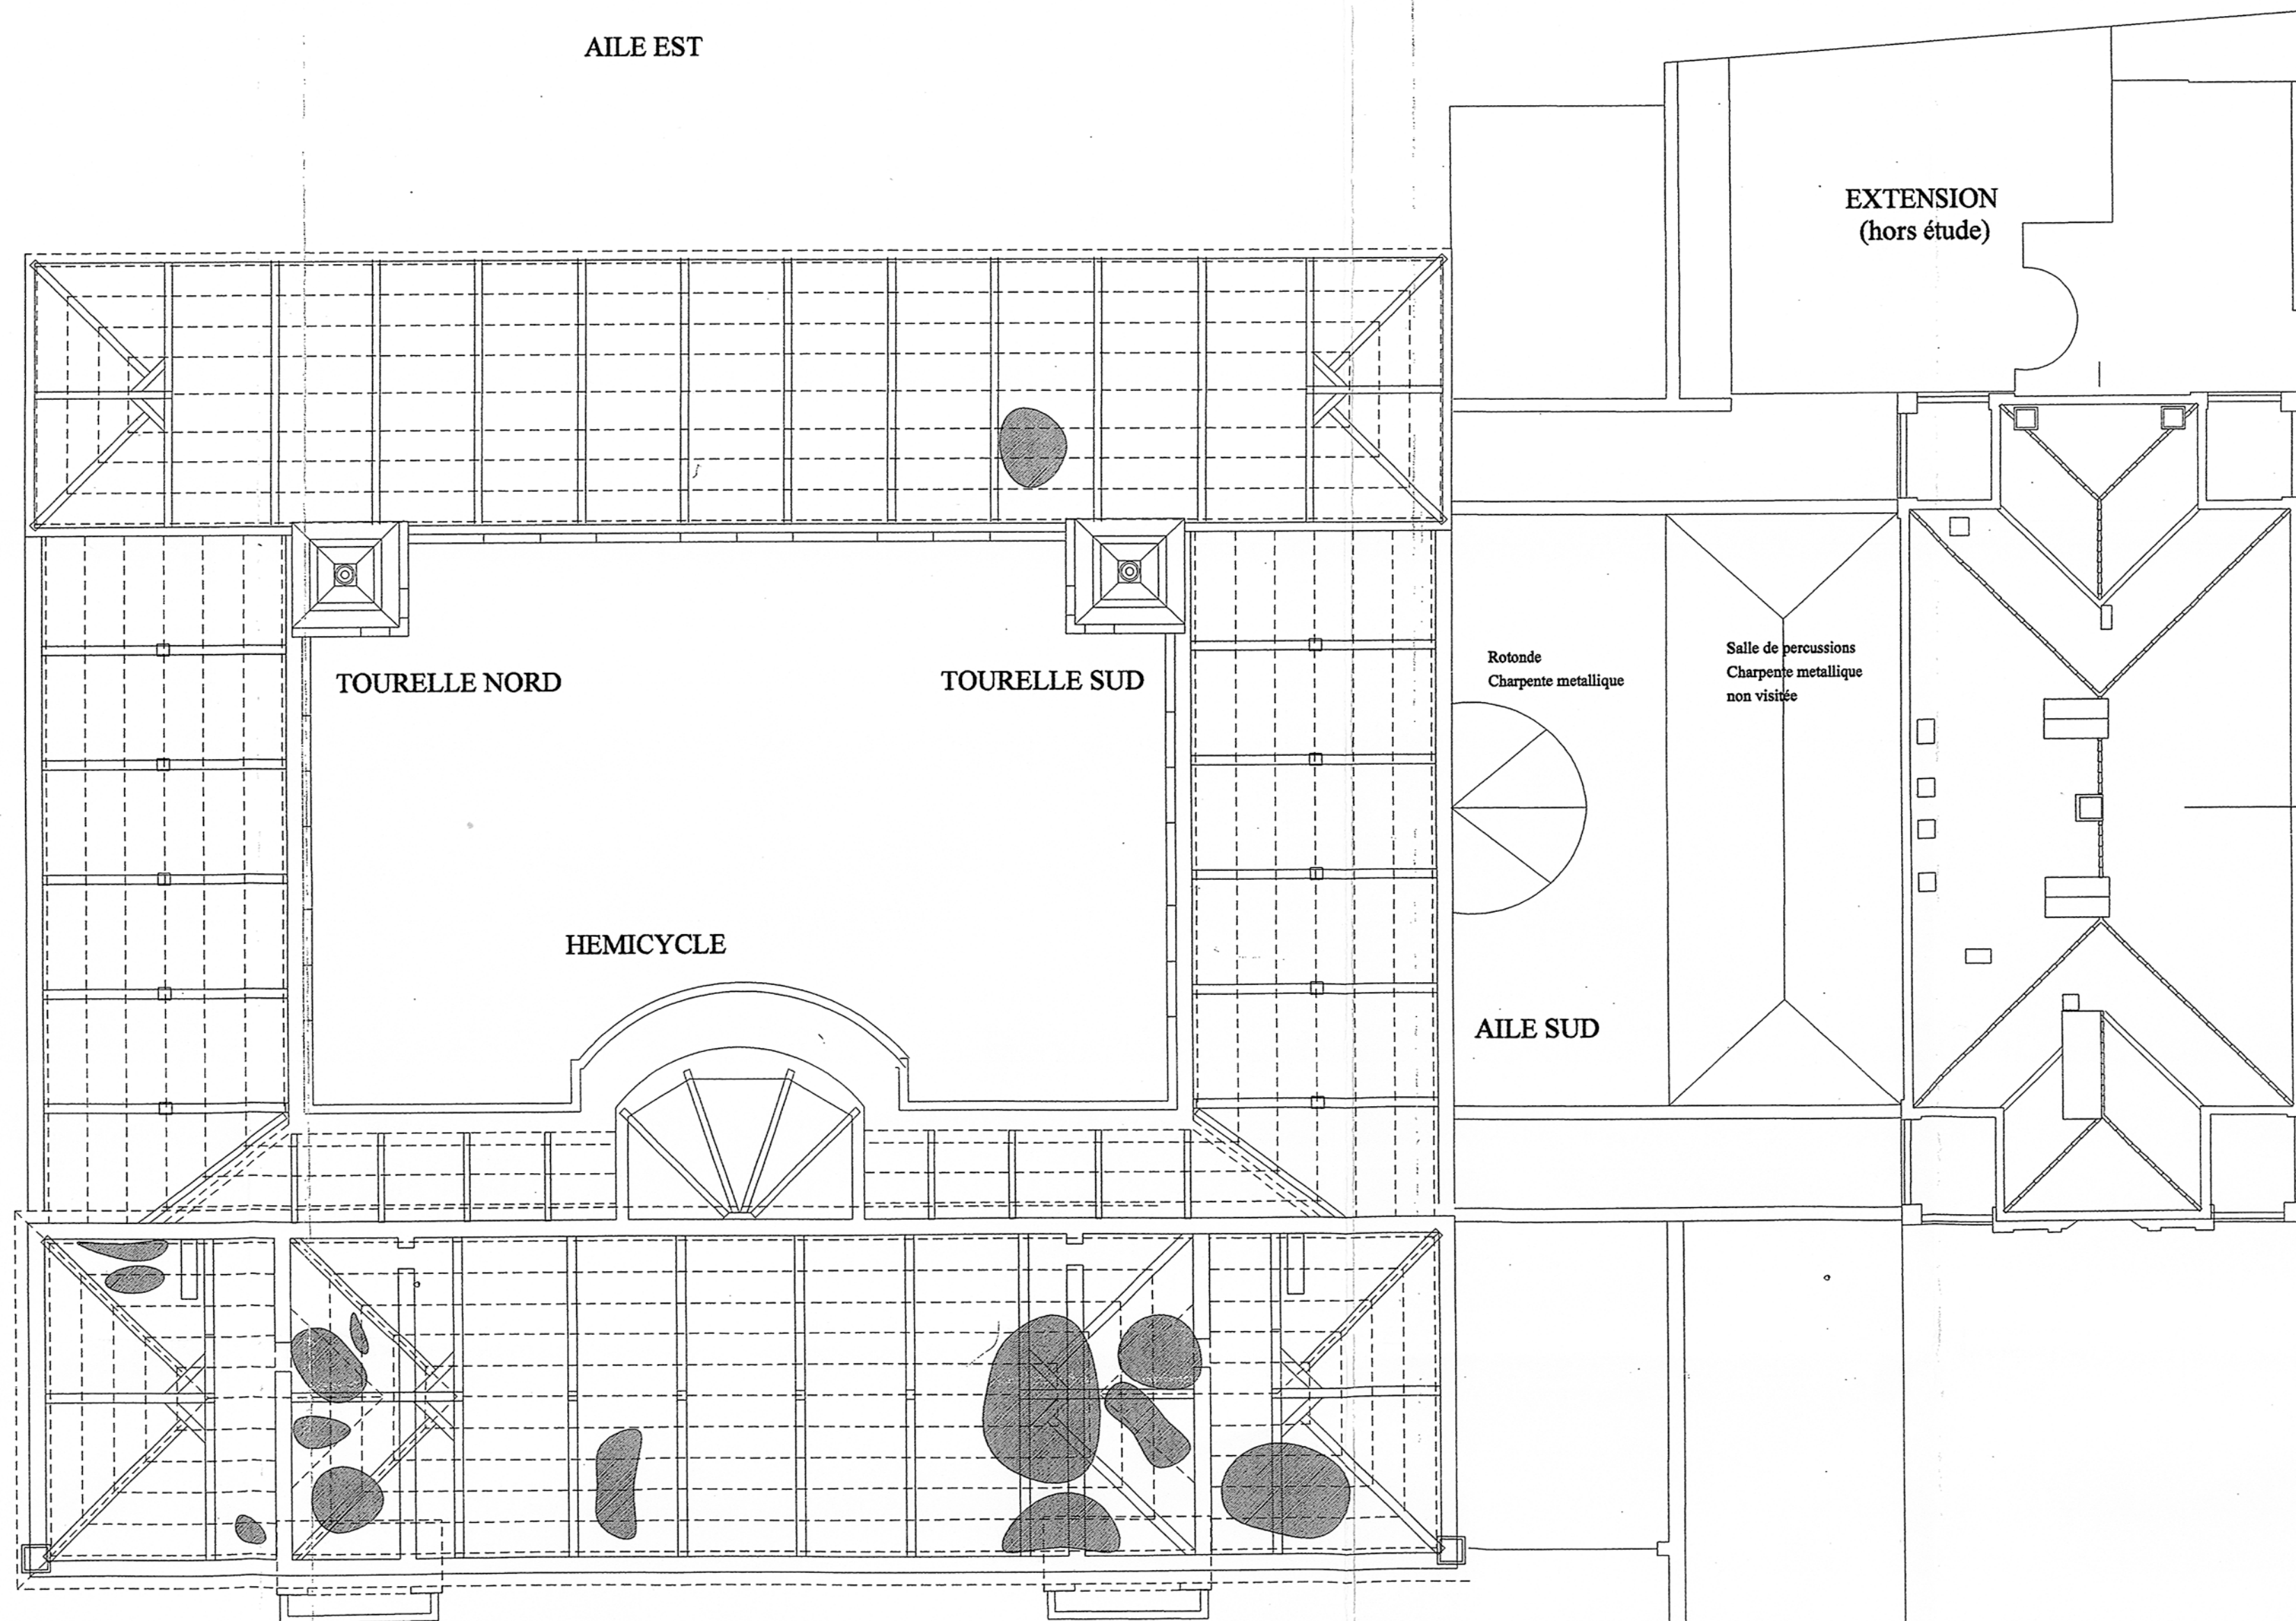

EXTENSION
(hors étude)

Rotonde
Charpente métallique

Salle de percussions
Charpente métallique
non visitée

AILE SUD

ANNEXE

BATIMENT PRINCIPAL

AILE OUEST

- Charpente ponctuellement altérée a cause des fuites en couverture
- Pieces principales (fermes et pannes) de grosses sections peu altérées - structure saine
- Chevrans ponctuellement pourris
- Pieces métalliques de renfort (étriers a controler)
- sur hémicycle : structure de 4 poutres rayonnantes en bon état

AILES NORD ET SUD


- Charpente en assez bon état : fermes en bon état, altérations ponctuelles sur pannes et chevrons, selon état de la couverture.
- pannes sablières altérées a cause des chéneaux en zinc défectueux

AILE EST

- Charpente en bon état
- Plancher 2e étage aile Est suspendu a la charpente par suspentes métalliques

BATIMENT PRINCIPAL

- Charpente en bon état
- Pieces principales de fortes sections
- Charpente métallique sur salle de percussions non visitée.

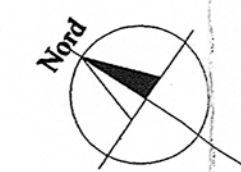

0 1 2 3 4 5m.

13 - BOUCHES DU RHONE
VILLE DE MARSEILLE
D.G.A.B.C

Direction des Etudes et Grands Projets
1, Boulevard de Louvain 13008 MARSEILLE

PALAIS DES ARTS

1 PLACE CARLI 13001 MARSEILLE

**RESTAURATION DES FACADES
ET DES COUVERTURES**

ETUDE PREALABLE
MARS 1999


ETAT DES LIEUX

PLAN DE CHARPENTE

EL II

Relevé Janvier 1999

Ech 1/200°

 Zones dégradées par infiltration
d'eau pluviale (malons / voliges)

François BOTTON, Architecte en Chef des Monuments Historiques
29, rue Gasparin 69002 LYON - T: 04 78 42 46 34 - FAX: 04 78 38 32 58