

## DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence : 18-06-023117

Le 20/06/2018



<u>Bien :</u>	<b>Autre</b>
<u>Adresse :</u>	<b>Stade Saint Henri PLACE RAPHEL 13016 MARSEILLE</b>
<u>Numéro de lot :</u>	<b>NC</b>
<u>Référence Cadastre :</u>	<b>NC</b>

### PROPRIETAIRE

VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN  
9 RUE PAUL BRUTUS  
13015 MARSEILLE

### DEMANDEUR


VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN  
9 RUE PAUL BRUTUS  
13015 MARSEILLE

Date de visite : **20/06/2018**  
Opérateur de repérage : **PECH CLEMENT**

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

Articles L. 1334-13, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21, R.1334-29-7 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ;  
Arrêtés du 12 décembre 2012 ;  
Norme NF X 46-020.

<b>A</b>	<b>INFORMATIONS GENERALES</b>	
<b>A.1</b>	<b>DESIGNATION DU BATIMENT</b>	
Nature du bâtiment : <b>Autre</b> Adresse : <b>Stade Saint Henri PLACE RAPHEL 13016 MARSEILLE</b> Cat. du bâtiment : <b>Locaux sportifs</b> Escalier : <b>SO</b> Nombre de parties d'immeuble : <b>29</b> Bâtiment : <b>Stade Saint Henri</b> Etage : <b>SO</b> Porte : <b>SO</b> Numéro de Lot : <b>NC</b> Propriété de : <b>VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN</b> Référence Cadastre : <b>NC</b> <b>9 RUE PAUL BRUTUS</b> Date du Permis de Construire : <b>NC</b> <b>13015 MARSEILLE</b>		
<b>A.2</b>	<b>DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE</b>	
Nom : <b>VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN</b> Documents remis : <b>Plan de masse et périmètre de la démolition</b> Adresse : <b>9 RUE PAUL BRUTUS</b> Moyens mis à disposition : <b>Accompagnateur</b> <b>13015 MARSEILLE</b> Qualité :		
<b>A.3</b>	<b>EXECUTION DE LA MISSION</b>	
Rapport N° : <b>18-06-023117 A</b> Date d'émission du rapport : <b>29/06/2018</b> Le repérage a été réalisé le : <b>20/06/2018</b> Accompagnateur : <b>Aucun</b> Par : <b>PECH CLEMENT</b> Laboratoire d'Analyses : <b>FIBRECOUNT</b> N° certificat de qualification : <b>CPDI 3785</b> Adresse laboratoire : <b>Vallée Verte Valentine 8</b> Date d'obtention : <b>26/06/2017</b> <b>avenue de Saint Menet</b> Le présent rapport est établi par une personne dont les <b>13011 MARSEILLE - 11EME</b> compétences sont certifiées par : <b>ICERT</b> Numéro d'accréditation : <b>1-6017</b> <b>Parc Edonia - Bât G</b> Organisme d'assurance professionnelle : <b>rue de la Terre Victoria</b> <b>AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE - 4 rue Jules</b> <b>35760 SAINT-GRÉGOIRE</b> <b>Lefevre 75426 PARIS CEDEX</b> Date de commande : <b>14/06/2018</b> N° de contrat d'assurance et date de validité : <b>XFR0050627LI du 01/01/2018 au 31/12/2018</b> <b>XFR0048625FI09A du 01/01/2018 au 31/12/2018</b>		

<b>B</b>	<b>CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR</b>	
Signature et Cachet de l'entreprise <b>Date d'établissement du rapport :</b> Fait à <b>AUBAGNE</b> le <b>29/06/2018</b>  <b>Nom du diagnostiqueur : PECH CLEMENT</b>		

**Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.**

Ce rapport original ne peut être reproduit sans notre autorisation et ne peut être utilisé de façon partielle.

## C SOMMAIRE










<b>INFORMATIONS GENERALES.....</b>	<b>1</b>
DESIGNATION DU BATIMENT .....	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	1
EXECUTION DE LA MISSION .....	1
<b>CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....</b>	<b>1</b>
<b>SOMMAIRE .....</b>	<b>2</b>
<b>CONCLUSION(S) .....</b>	<b>3</b>
LISTE DES LOCAUX NON VISITES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION .....	7
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION.....	7
<b>PROGRAMME DE REPERAGE.....</b>	<b>8</b>
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>9</b>
<b>RAPPORTS PRECEDENTS .....</b>	<b>9</b>
<b>RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....</b>	<b>9</b>
LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION .....	10
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE .....	11
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR .....	11
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE .....	11
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.....	12
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE C DE L'ANNEXE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE) .....	15
COMMENTAIRES .....	15
<b>ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>16</b>
<b>ANNEXE 2 – CROQUIS.....</b>	<b>37</b>
<b>ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....</b>	<b>40</b>

## D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Des sondages visuels ont été réalisés le jour de la visite au niveau des regards afin de vérifier les conduits de fluides enterrés et n'ont pas mis en évidence de MPSCA. Dans le cas où des conduits enterrés non accessibles et susceptibles de contenir de l'amiante serait trouvés lors des travaux, des prélèvements complémentaires seront à prévoir.











Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.



N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Photo
1	Entrée	Extérieurs	Plancher	Sol	Enrobés bitumineux 1	
			Mur	Toutes zones	Enduit de façade 1 - Peinture	
2	Accès stade	Extérieurs	Plancher	Sol	Enrobés bitumineux 1	
			Mur	Toutes zones	Enduit de façade 1 - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Enduit de façade 2 - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Enduit de façade 3 - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Enduit de façade 4 - Peinture	
			Plancher	Sol	Enrobés bitumineux 2	
3	Toilettes	Extérieurs	Mur	Toutes zones	Enduit de façade 6 - Peinture	
			Toiture	Plafond	Béton - Enduit Lisse	
4	Gradins	Extérieurs	Plancher	Sol	Béton - Enduit 5	
5	Terrains	Extérieurs	Mur	Toutes zones	Enduit de façade 7 - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Enduit de façade 8 - Peinture	



N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Photo
			Mur	Toutes zones	Enduit de façade 11 - Peinture	
			Mur - Poteaux	Toutes zones	Mortier de scellement des poteaux	
			Plancher	Sol	Béton par carottage	
6	Mini stade	Extérieurs	Plancher	Sol	Enrobés bitumineux 3	
7	Chaufferie	Vestiaire 1	Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	
8	Vestiaires A	Vestiaire 1	Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Plancher	Sol	Carrelage 2 + Colle + Ragréage	
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 1 + Colle	
			Plafond - Angle Murs Plafonds	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur - Angle Murs Murs	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Faïence 2 + Colle	
9	WC 1	Vestiaire 1	Plancher	Sol	Carrelage 2 + Colle + Ragréage	
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Plafond - Angle Murs Plafonds	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur - Angle Murs Murs	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	

N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Photo
10	Douches 1	Vestiaire 1	Mur	Toutes zones	Faïence 2 + Colle	
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 1 + Colle	
			Plancher	Sol	Carrelage 2 + Colle + Ragréage	
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Plafond - Angle Murs Plafonds	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur - Angle Murs Murs	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	
11	Vestiaires B	Vestiaire 1	Mur	Toutes zones	Faïence 2 + Colle	
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 1 + Colle	
			Plancher	Sol	Carrelage 2 + Colle + Ragréage	
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Plafond - Angle Murs Plafonds	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur - Angle Murs Murs	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	
12	WC 2	Vestiaire 1	Mur	Toutes zones	Faïence 2 + Colle	
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 1 + Colle	
			Plancher	Sol	Carrelage 2 + Colle + Ragréage	
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Plafond - Angle Murs Plafonds	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur - Angle Murs Murs	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	
13	Vestiaire C	Vestiaire 1	Mur	Toutes zones	Faïence 2 + Colle	
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 1 + Colle	
			Plancher	Sol	Carrelage 2 + Colle + Ragréage	
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Plafond - Angle Murs Plafonds	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur - Angle Murs Murs	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	
14	WC 3	Vestiaire 1	Mur	Toutes zones	Faïence 2 + Colle	
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 1 + Colle	
			Plancher	Sol	Carrelage 2 + Colle + Ragréage	
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Plafond - Angle Murs Plafonds	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur - Angle Murs Murs	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	
15	Douches 2	Vestiaire 1	Mur	Toutes zones	Faïence 2 + Colle	
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 1 + Colle	
			Plancher	Sol	Carrelage 2 + Colle + Ragréage	
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Plafond - Angle Murs Plafonds	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur - Angle Murs Murs	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	

N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Photo
16	Stockage 1	Vestiaire 2	Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	
19	Entrée	Vestiaire 2	Etanchéité entre Dormant Métal et Maçonnerie	Toutes zones	Mortier type béton	
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 2 + Colle	
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	
			Plancher	Sol	Carrelage 3 + Colle	
			Plancher	Sol	Granito+ Colle + Ragréage	
20	Stockage 3	Vestiaire 2	Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	
			Plancher	Sol	Carrelage 4 + Colle	
			Plancher	Sol	Granito+ Colle + Ragréage	
21	Vestiaire E	Vestiaire 2	Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Plancher	Sol	Carrelage 3 + Colle	
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Faïence 3 + Colle	
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 3 + Colle	
			Plancher	Sol	Granito+ Colle + Ragréage	
22	Douches 3	Vestiaire 2	Plancher	Sol	Carrelage 3 + Colle	
			Plancher	Sol	Granito+ Colle + Ragréage	

N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Photo
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	
			Mur	Toutes zones	Faïence 3 + Colle	
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 3 + Colle	
23	Vestiaire F	Vestiaire 2	Mur	Toutes zones	Faïence 4 + Colle	
24	Sanitaires 1	Toilette	Plancher	Sol	Carrelage 1 + Colle + Ragraage	
			Mur	Toutes zones	Faïence 1 + Colle	
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse	
28	Vestiaire 1	Extérieurs	Mur	Toutes zones	Enduit de façade 10 - Peinture	
			Toiture	Plafond	Béton + Isolant Mousse extrudé - Revêtement bitumineux en lès	
			Etanchéité entre Dormant Métal et Maçonnerie	Toutes zones	Mortier type béton	
29	Vestiaire 2	Extérieurs	Mur	Toutes zones	Enduit de façade 10 - Peinture	
			Toiture	Plafond	Béton + Isolant Mousse extrudé - Revêtement bitumineux en lès	

#### Liste des locaux non visités concernés par la démolition et justification

Aucun

#### Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

## E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
<b>1. Toiture et étanchéité</b>	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faitages, closoirs...
<b>2. Façades</b>	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
<b>3. Parois verticales intérieures et enduits</b>	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourages de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
<b>4. Plafonds et faux plafonds</b>	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
<b>5. Revêtements de sol et de murs</b>	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
<b>6. Conduits, canalisations et équipements</b>	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
<b>7. Ascenseurs et monte-charge</b>	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
<b>8. Equipements divers</b>	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
<b>9. Installations industrielles</b>	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
<b>10. Coffrages perdus</b>	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.

## F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

**Date du repérage : 20/06/2018**

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

**Procédures de prélèvement :**

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

**Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 de décembre 2008 : Concernant les plans et croquis :**

- Suppression de la localisation des sondages non destructifs pour plus de clarté,
- Absence de l'état de conservation,
- Absence d'indication de présence d'amiante pour chaque matériaux.

**Périmètre de la démolition : Diagnostic amiante avant démolition : Réhabilitation du Stade de Saint Henri**

**Démolition prévue :**

- stade
- Gradins
- Toilettes
- 2 Vestiaires comprenant 16 locaux
- Ministade : Enrobés
- Portail d'entrée et Voie de circulation : Enrobés


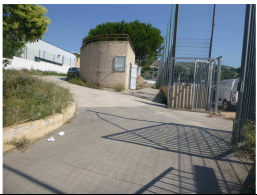

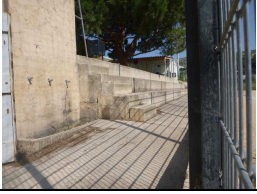

## G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.


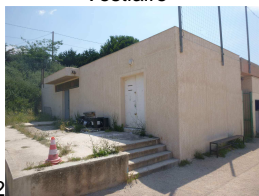
## H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

**Toutes les parties d'immeuble concernées par la démolition doivent impérativement être visités.**

**LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION**

N°	Partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
1	Entrée 	Extérieurs	OUI	
2	Accès stade 	Extérieurs	OUI	
3	Toilettes 	Extérieurs	OUI	
4	Gradins 	Extérieurs	OUI	
5	Terrains 	Extérieurs	OUI	
6	Mini stade 	Extérieurs	OUI	
7	Chaufferie	Vestiaire 1	OUI	
8	Vestiaires A	Vestiaire 1	OUI	
9	WC 1	Vestiaire 1	OUI	
10	Douches 1	Vestiaire 1	OUI	
11	Vestiaires B	Vestiaire 1	OUI	
12	WC 2	Vestiaire 1	OUI	
13	Vestiaire C	Vestiaire 1	OUI	
14	WC 3	Vestiaire 1	OUI	
15	Douches 2	Vestiaire 1	OUI	
16	Stockage 1	Vestiaire 2	OUI	
17	Vestiaire D	Vestiaire 2	OUI	
18	Stockage 2	Vestiaire 2	OUI	



N°	Partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
19	Entrée	Vestiaire 2	OUI	
20	Stockage 3	Vestiaire 2	OUI	
21	Vestiaire E	Vestiaire 2	OUI	
22	Douches 3	Vestiaire 2	OUI	
23	Vestiaire F	Vestiaire 2	OUI	
24	Sanitaires 1	Toilette	OUI	
25	WC 1	Toilette	OUI	
26	WC 2	Toilette	OUI	
27	WC 3	Toilette	OUI	
28	Vestiaire 	Extérieurs	OUI	
29	Vestiaire 	Extérieurs	OUI	

#### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
5	Terrains	Extérieurs	Plancher	Sol	Terre
16	Stockage 1	Vestiaire 2	Plafond	Plafond	Hourdis Béton - Peinture
			Plancher	Sol	Béton brute
			Mur	Toutes zones	Agglo Béton - Peinture

#### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

#### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
1	Entrée	Extérieur s	Plancher	Sol	Enrobés bitumineux 1	P001	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit de façade 1 - Peinture	P002	Résultat d'analyse
2	Accès stade	Extérieur s	Plancher	Sol	Enrobés bitumineux 1	P001	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit de façade 1 - Peinture	P002	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit de façade 2 - Peinture	P003	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit de façade 3 - Peinture	P004	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit de façade 4 - Peinture	P006	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Enrobés bitumineux 2	P005	Résultat d'analyse
3	Toilettes	Extérieur s	Mur	Toutes zones	Enduit de façade 6 - Peinture	P008	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Béton brute		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Toiture	Plafond	Béton - Enduit Lisse	P009	Résultat d'analyse
4	Gradins	Extérieur s	Plancher	Sol	Béton - Enduit 5	P007	Résultat d'analyse
5	Terrains	Extérieur s	Mur	Toutes zones	Enduit de façade 7 - Peinture	P015	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit de façade 8 - Peinture	P016	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit de façade 11 - Peinture	P041	Résultat d'analyse
			Mur - Poteaux	Toutes zones	Mortier de scellement des poteaux	P014	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Béton par carottage	P017	Résultat d'analyse
6	Mini stade	Extérieur s	Plancher	Sol	Enrobés bitumineux 3	P013	Résultat d'analyse
7	Chaufferie	Vestiaire 1	Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P023	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P025	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Béton brute		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
8	Vestiaires A	Vestiaire 1	Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P025	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Carrelage 2 + Colle + Ragréage	P021	Résultat d'analyse
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 1 + Colle	P027	Résultat d'analyse
			Plafond - Angle Murs Plafonds	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P026	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P023	Résultat d'analyse
			Mur - Angle Murs Murs	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P024	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	P028	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Faïence 2 + Colle	P022	Résultat d'analyse
9	WC 1	Vestiaire 1	Plancher	Sol	Carrelage 2 + Colle + Ragréage	P021	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	P028	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P025	Résultat d'analyse
			Plafond - Angle Murs Plafonds	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P026	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P023	Résultat d'analyse

N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
			Mur - Angle Murs Murs	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P024	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Faïence 2 + Colle	P022	Résultat d'analyse
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 1 + Colle	P027	Résultat d'analyse
10	Douches 1	Vestiaire 1	Plancher	Sol	Carrelage 2 + Colle + Ragréage	P021	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	P028	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P025	Résultat d'analyse
			Plafond - Angle Murs Plafonds	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P026	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P023	Résultat d'analyse
			Mur - Angle Murs Murs	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P024	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Faïence 2 + Colle	P022	Résultat d'analyse
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 1 + Colle	P027	Résultat d'analyse
11	Vestiaires B	Vestiaire 1	Plancher	Sol	Carrelage 2 + Colle + Ragréage	P021	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	P028	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P025	Résultat d'analyse
			Plafond - Angle Murs Plafonds	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P026	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P023	Résultat d'analyse
			Mur - Angle Murs Murs	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P024	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Faïence 2 + Colle	P022	Résultat d'analyse
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 1 + Colle	P027	Résultat d'analyse
12	WC 2	Vestiaire 1	Plancher	Sol	Carrelage 2 + Colle + Ragréage	P021	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	P028	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P025	Résultat d'analyse
			Plafond - Angle Murs Plafonds	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P026	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P023	Résultat d'analyse
			Mur - Angle Murs Murs	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P024	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Faïence 2 + Colle	P022	Résultat d'analyse
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 1 + Colle	P027	Résultat d'analyse
13	Vestiaire C	Vestiaire 1	Plancher	Sol	Carrelage 2 + Colle + Ragréage	P021	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	P028	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P025	Résultat d'analyse
			Plafond - Angle Murs Plafonds	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P026	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P023	Résultat d'analyse
			Mur - Angle Murs Murs	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P024	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Faïence 2 + Colle	P022	Résultat d'analyse

N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 1 + Colle	P027	Résultat d'analyse
14	WC 3	Vestiaire 1	Plancher	Sol	Carrelage 2 + Colle + Ragréage	P021	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	P028	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P025	Résultat d'analyse
			Plafond - Angle Murs Plafonds	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P026	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P023	Résultat d'analyse
			Mur - Angle Murs Murs	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P024	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Faïence 2 + Colle	P022	Résultat d'analyse
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 1 + Colle	P027	Résultat d'analyse
15	Douches 2	Vestiaire 1	Plancher	Sol	Carrelage 2 + Colle + Ragréage	P021	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	P028	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P025	Résultat d'analyse
			Plafond - Angle Murs Plafonds	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P026	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P023	Résultat d'analyse
			Mur - Angle Murs Murs	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P024	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Faïence 2 + Colle	P022	Résultat d'analyse
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 1 + Colle	P027	Résultat d'analyse
16	Stockage 1	Vestiaire 2	Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	P029	Résultat d'analyse
19	Entrée	Vestiaire 2	Etanchéité entre Dormant Métal et Maçonnerie	Toutes zones	Mortier type béton	P038	Résultat d'analyse
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 2 + Colle	P031	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P032	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P033	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	P028	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Carrelage 3 + Colle	P030	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Granito+ Colle + Ragréage	P035	Résultat d'analyse
20	Stockage 3	Vestiaire 2	Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	P029	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P033	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P032	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Carrelage 4 + Colle	P037	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Granito+ Colle + Ragréage	P035	Résultat d'analyse
21	Vestiaire E	Vestiaire 2	Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P033	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Carrelage 3 + Colle	P030	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P032	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	P029	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Faïence 3 + Colle	P034	Résultat d'analyse
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 3 + Colle	P036	Résultat d'analyse

N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
			Plancher	Sol	Granito+ Colle + Ragréage	P035	Résultat d'analyse
22	Douches 3	Vestiaire 2	Plancher	Sol	Carrelage 3 + Colle	P030	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Granito+ Colle + Ragréage	P035	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit de Rebouchage - Peinture	P029	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse - Peinture	P033	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit Lisse - Peinture	P032	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Faïence 3 + Colle	P034	Résultat d'analyse
			Mur - Plinthe de carrelage	Toutes zones	Plinthe 3 + Colle	P036	Résultat d'analyse
23	Vestiaire F	Vestiaire 2	Mur	Toutes zones	Faïence 4 + Colle	P039	Résultat d'analyse
24	Sanitaires 1	Toilette	Plancher	Sol	Carrelage 1 + Colle + Ragréage	P010	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Faïence 1 + Colle	P011	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Enduit Lisse	P012	Résultat d'analyse
28	Vestiaire 1	Extérieur s	Mur	Toutes zones	Enduit de façade 10 - Peinture	P018	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Dalle autobloquante sur lit de sable		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Toiture	Plafond	Béton + Isolant Mousse extrudé - Revêtement bitumineux en lès	P019	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Béton brute		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Etanchéité entre Dormant Métal et Maçonnerie	Toutes zones	Mortier type béton	P020	Résultat d'analyse
29	Vestiaire 2	Extérieur s	Mur	Toutes zones	Enduit de façade 10 - Peinture	P018	Résultat d'analyse
			Toiture	Plafond	Béton + Isolant Mousse extrudé - Revêtement bitumineux en lès	P040	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Béton brute		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

#### RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste C de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

#### LEGENDE

Présence      A : Amiante      N : Non Amianté      a? : Probabilité de présence d'Amiante

#### COMMENTAIRES

Néant

## ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

### PRELEVEMENT : P001

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Extérieurs - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enrobés bitumineux 1	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Plancher - Sol	absence d'amiante	


#### Emplacement



### PRELEVEMENT : P002

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Extérieurs - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit de façade 1 - Peinture	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Mur - Toutes zones	absence d'amiante	

#### Emplacement

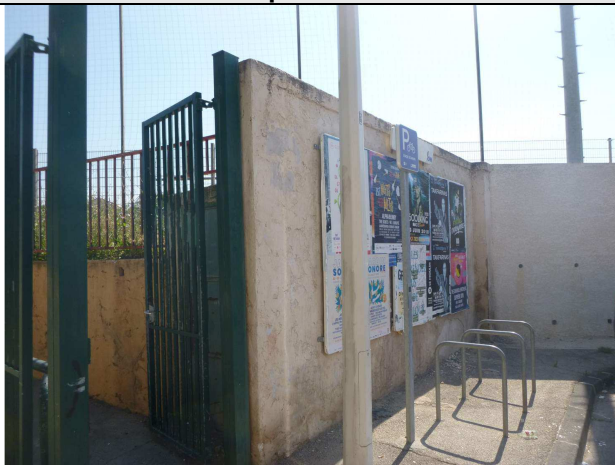




### PRELEVEMENT : P003

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Extérieurs - Accès stade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit de façade 2 - Peinture	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Mur - Toutes zones	absence d'amiante	

### Emplacement

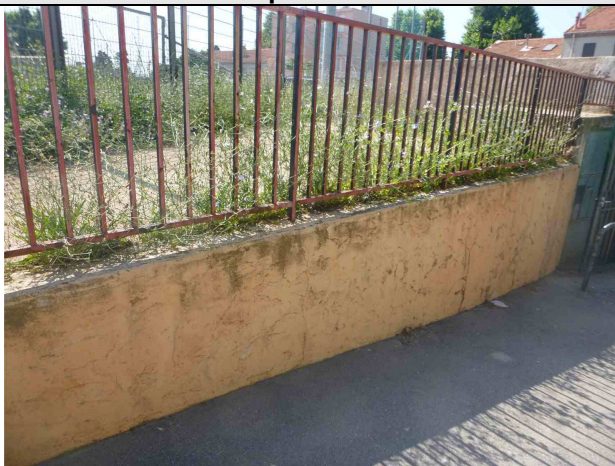


### PRELEVEMENT : P004

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Extérieurs - Accès stade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit de façade 3 - Peinture	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Mur - Toutes zones	absence d'amiante	

### Emplacement





PRELEVEMENT : P005		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Extérieurs - Accès stade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enrobés bitumineux 2	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P006		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Extérieurs - Accès stade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit de façade 4 - Peinture	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation		Résultat
Mur - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		

### PRELEVEMENT : P007

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Extérieurs - Gradins
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Enduit 5	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Plancher - Sol	absence d'amiante	

### Emplacement



### PRELEVEMENT : P008

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Extérieurs - Toilettes
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit de façade 6 - Peinture	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Mur - Toutes zones	absence d'amiante	

### Emplacement



### PRELEVEMENT : P009

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Extérieurs - Toilettes
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Enduit Lisse	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Toiture - Plafond	absence d'amiante	

### Emplacement





### PRELEVEMENT : P010

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Toilette - Sanitaires 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage 1 + Colle + Ragréage	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Plancher - Sol	absence d'amiante	


### Emplacement




PRELEVEMENT : P011		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Toilette - Sanitaires 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence 1 + Colle	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Mur - Toutes zones	absence d'amiante	
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P012		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Toilette - Sanitaires 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Lisse	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	
Emplacement		
		

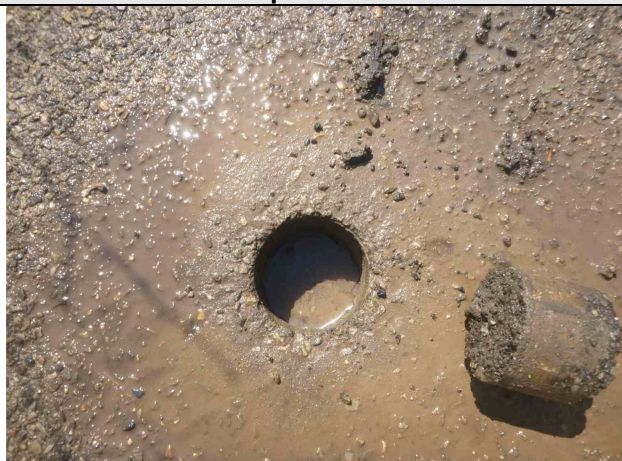

PRELEVEMENT : P013		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Extérieurs - Mini stade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enrobés bitumineux 3	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P014		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Extérieurs - Terrains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mortier de scellement des poteaux	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation		Résultat
Mur - Toutes zones Poteaux		absence d'amiante
Emplacement		
		

### PRELEVEMENT : P015

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Extérieurs - Terrains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit de façade 7 - Peinture	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Mur - Toutes zones	absence d'amiante	

### Emplacement



### PRELEVEMENT : P016

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Extérieurs - Terrains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit de façade 8 - Peinture	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Mur - Toutes zones	absence d'amiante	

### Emplacement



### PRELEVEMENT : P017

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Extérieurs - Terrains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton par carottage	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Plancher - Sol	absence d'amiante	

### Emplacement




### PRELEVEMENT : P018


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Extérieurs - Vestiaire 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit de façade 10 - Peinture	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Mur - Toutes zones	absence d'amiante	


### Emplacement








PRELEVEMENT : P019		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Extérieurs - Vestiaire 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton + Isolant Mousse extrudé - Revêtement bitumineux en lès	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation		Résultat
Toiture - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		

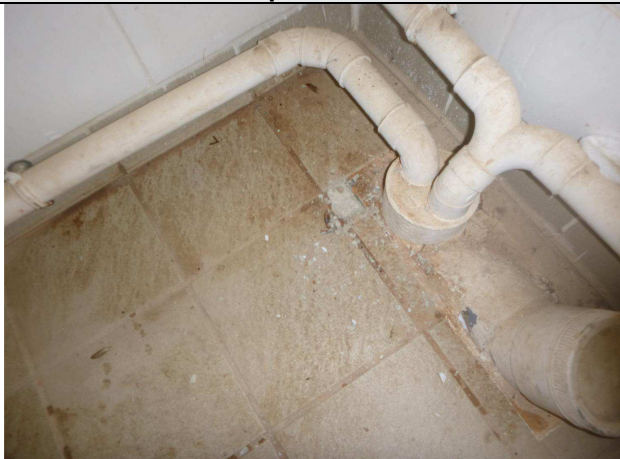PRELEVEMENT : P020		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Extérieurs - Vestiaire 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mortier type béton	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Etanchéité entre Dormant Métal et Maçonnerie - Toutes zones	absence d'amiante	
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P021		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Vestiaire 1 - Vestiaires A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage 2 + Colle + Ragréage	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P022		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Vestiaire 1 - Vestiaires A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence 2 + Colle	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Mur - Toutes zones	absence d'amiante	
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P023		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Vestiaire 1 - Vestiaires A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Lisse - Peinture	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation		Résultat
Mur - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P024		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Vestiaire 1 - Vestiaires A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Lisse - Peinture	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation		Résultat
Mur - Toutes zones Angle Murs Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


### PRELEVEMENT : P025

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Vestiaire 1 - Vestiaires A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Lisse - Peinture	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		

### PRELEVEMENT : P026

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Vestiaire 1 - Vestiaires A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Lisse - Peinture	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond Angle Murs Plafonds		absence d'amiante
Emplacement		
		

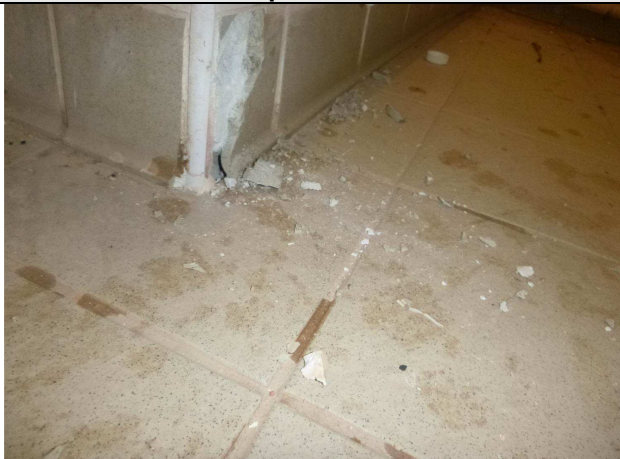PRELEVEMENT : P027		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Vestiaire 1 - Vestiaires A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe 1 + Colle	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation		Résultat
Mur - Toutes zones Plinthe de carrelage		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P028		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Vestiaire 1 - Vestiaires A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit de Rebouchage - Peinture	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation		Résultat
Mur - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		



### PRELEVEMENT : P029

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Vestiaire 2 - Stockage 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit de Rebouchage - Peinture	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Mur - Toutes zones	absence d'amiante	

### Emplacement

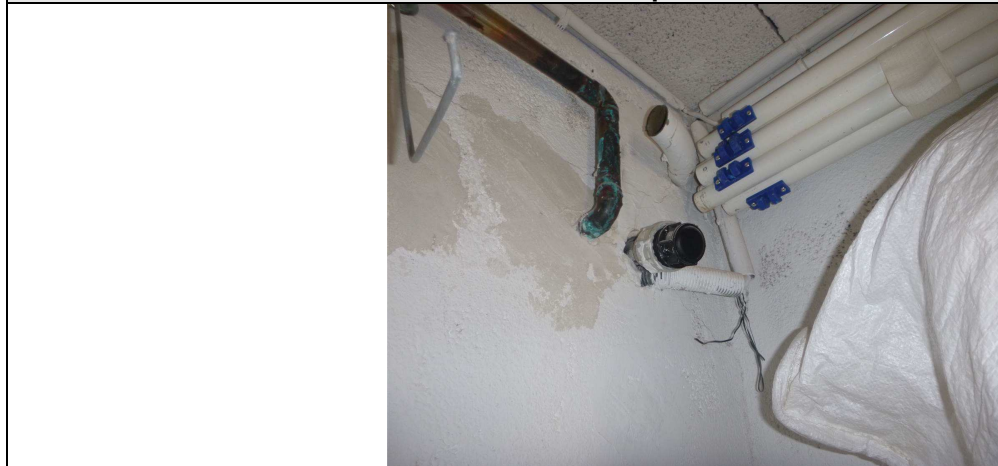


### PRELEVEMENT : P030

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Vestiaire 2 - Vestiaire E
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage 3 + Colle	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Plancher - Sol	absence d'amiante	


### Emplacement





PRELEVEMENT : P031		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Vestiaire 2 - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe 2 + Colle	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation		Résultat
Mur - Toutes zones Plinthe de carrelage		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P032		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Vestiaire 2 - Vestiaire E
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Lisse - Peinture	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation		Résultat
Mur - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		



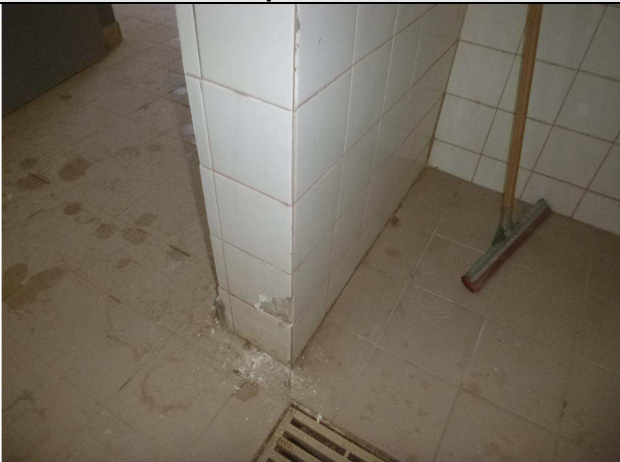

PRELEVEMENT : P033		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Vestiaire 2 - Vestiaire E
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Lisse - Peinture	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P034		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Vestiaire 2 - Vestiaire E
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence 3 + Colle	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation		Résultat
Mur - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P035		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Vestiaire 2 - Vestiaire E
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Granito+ Colle + Ragréage	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P036		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Vestiaire 2 - Vestiaire E
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe 3 + Colle	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation		Résultat
Mur - Toutes zones Plinthe de carrelage		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P037		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Vestiaire 2 - Stockage 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage 4 + Colle	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P038		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Vestiaire 2 - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mortier type béton	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Etanchéité entre Dormant Métal et Maçonnerie - Toutes zones	absence d'amiante	
Emplacement		
		

### PRELEVEMENT : P039

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Vestiaire 2 - Vestiaire F
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence 4 + Colle	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Mur - Toutes zones	absence d'amiante	

### Emplacement




### PRELEVEMENT : P040

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Extérieurs - Vestiaire 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton + Isolant Mousse extrudé - Revêtement bitumineux en lès	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Toiture - Plafond	absence d'amiante	

### Emplacement



PRELEVEMENT : P041		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN	18-06-023117	Extérieurs - Terrains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit de façade 11 - Peinture	20/06/2018	PECH CLEMENT
Localisation	Résultat	
Mur - Toutes zones	absence d'amiante	
Emplacement		
		



## ANNEXE 2 – CROQUIS

### PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier :	18-06-023117				
N° planche :	1/3	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				

Adresse de l'immeuble :

Stade Saint Henri Stade Saint  
Henri  
PLACE RAPHEL  
13016 MARSEILLE

Bâtiment – Niveau :

Plan d'ensemble

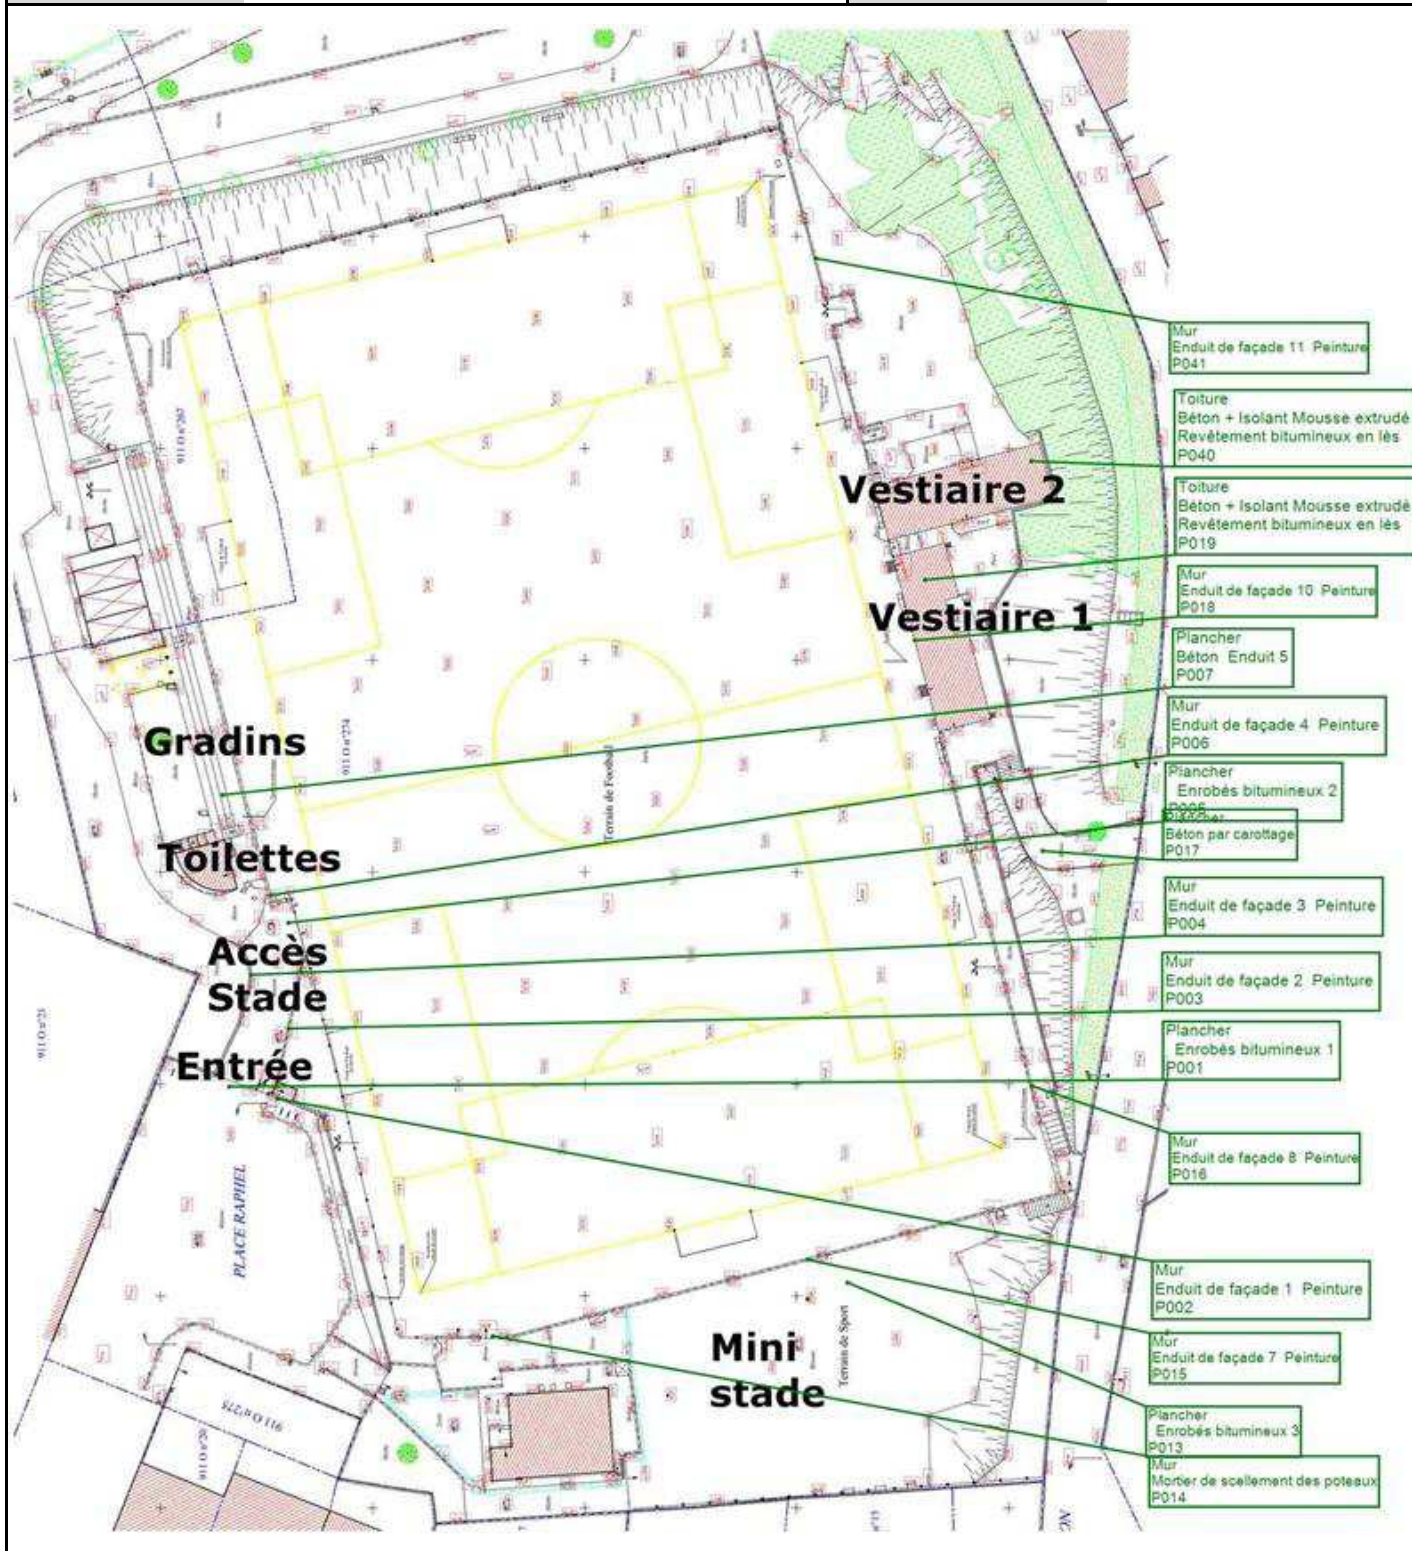


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Stade Saint Henri Stade Saint Henri PLACE RAPHEL 13016 MARSEILLE
N° dossier :	18-06-023117				
N° planche :	2/3	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Toilettes

## Toilettes



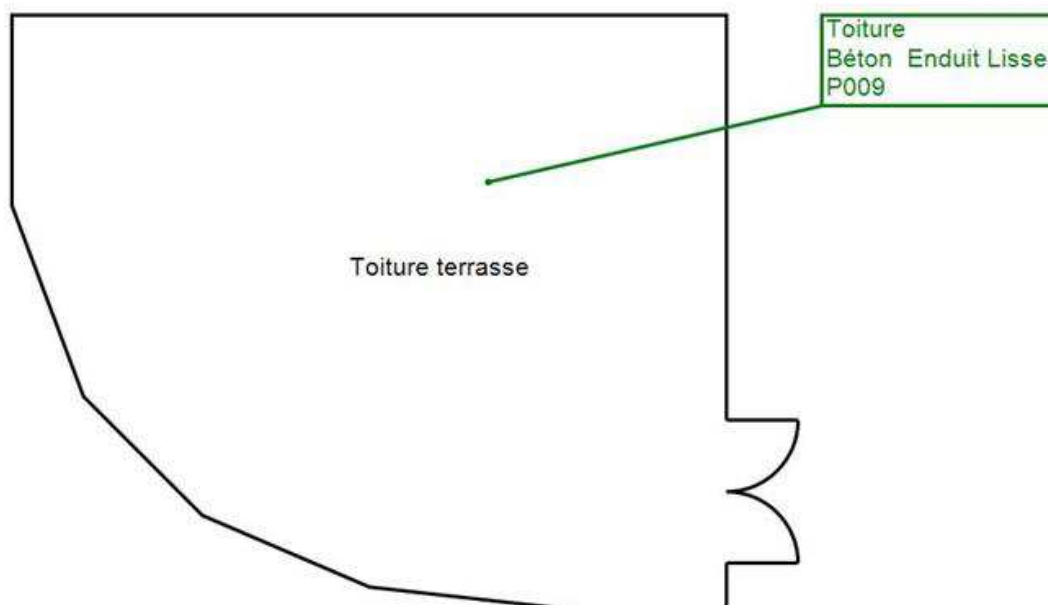


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :  Stade Saint Henri PLACE RAPHEL 13016 MARSEILLE
N° dossier :	18-06-023117			
N° planche :	3/3	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Vestiaires 1 et 2

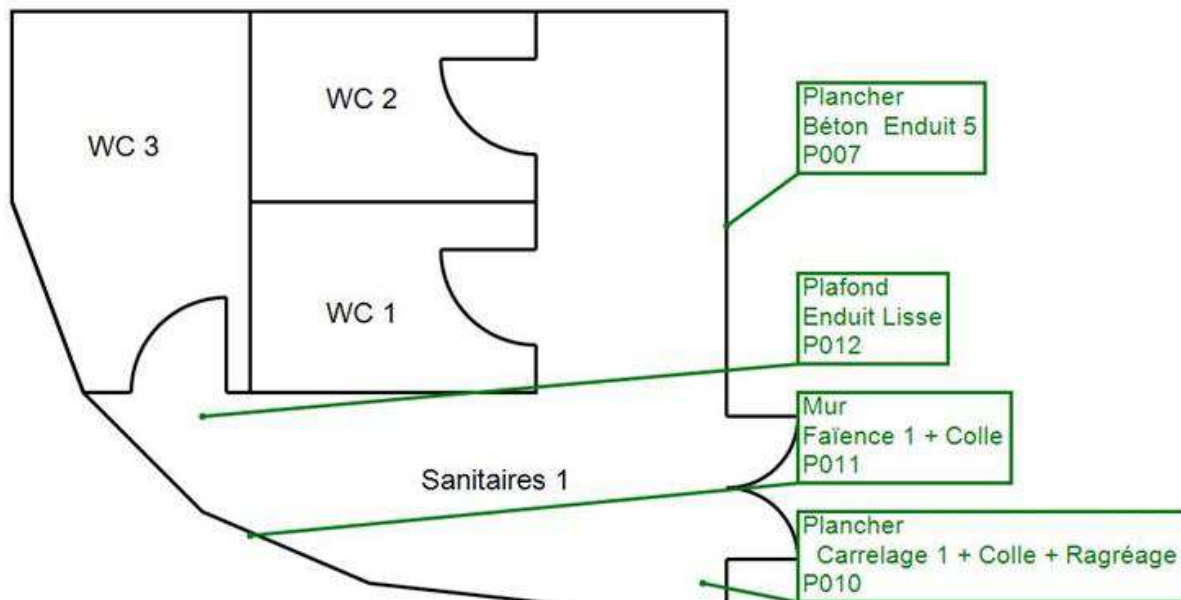

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

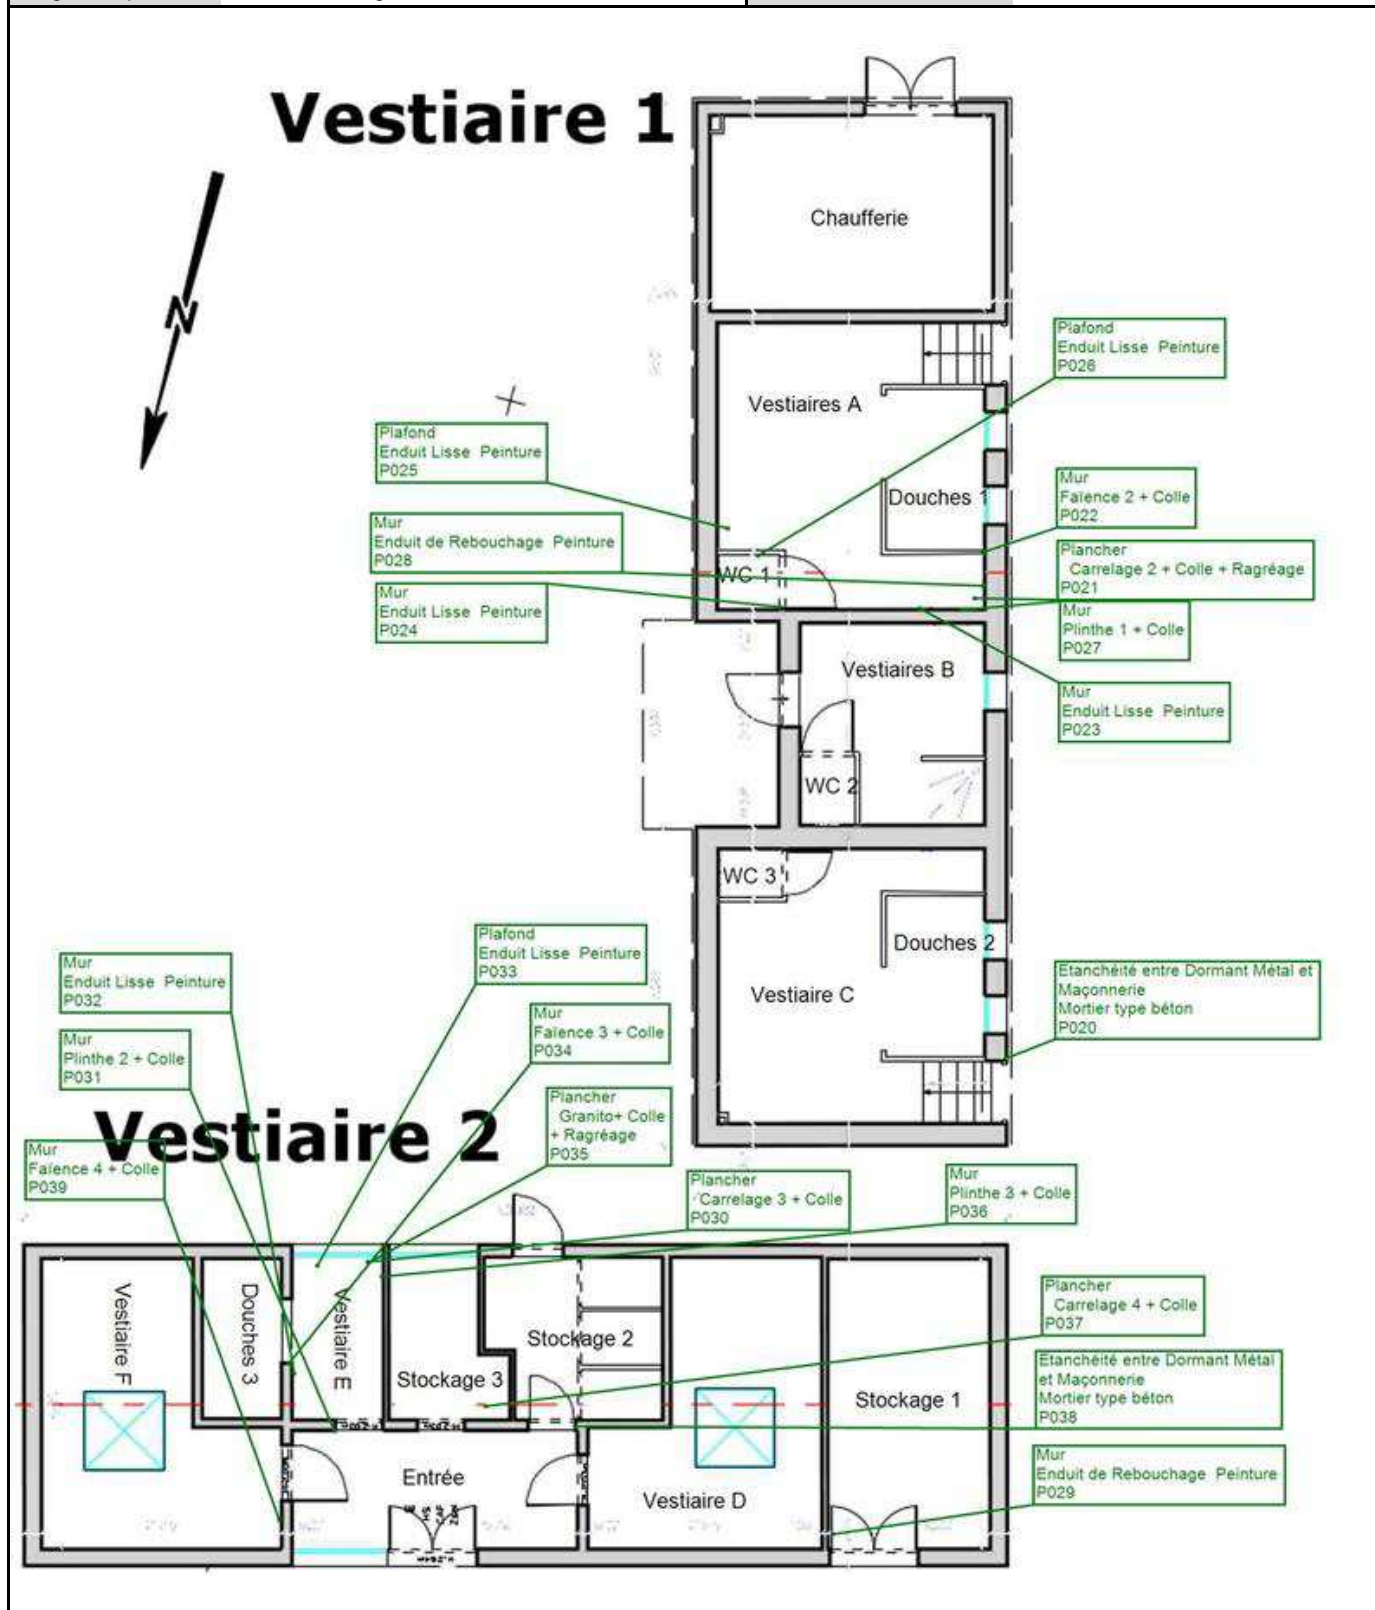

# R18-4995, EDX (DEKRA 18-06-023117 A )-FR



**FIBRECOUNT**  
Environmental Control  
FIBRECOUNT Sasu  
Domaine de la vallée verte  
Rue de la vallée verte  
Batiment Bourbon 1  
13011 Marseille  
Tel : +33 (0)4 13 25 92 80  
I www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



(\*) Seules les prestations identifiées par le symbole \* sont couvertes par l'accréditation

## RAPPORT D'ESSAI N° R18-4995 du 27/06/2018 IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

**DEKRA**

Parc Valentine Vallée Verte Bat Bourbon 1  
13011 MARSEILLE  
France

Données du client :

Référence : 18-06-023117 A

Chantier : VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN

Adresse : Stade Saint Henri PLACE RAPHEL - 13016 MARSEILLE

Date de réception:	20-06-2018	Prvt: DEKRA	Analyse :	(Marseille)	27-06-18	Nos réf.:	D18-3860
--------------------	------------	-------------	-----------	-------------	----------	-----------	----------

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb préparation(s)	Sous accréditation
M18- 23604	P001 Enrobés bitumineux 1 (Extérieurs) Entrée - Plancher - Sol	Enrobé routier bitumineux noir	MET	Amiante non détecté	2	*
M18- 23605	P002 Enduit de façade 1 - Peinture (Extérieurs) Entrée - Mur - Toutes zones	Enduit compact beige	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23606	P003 Enduit de façade 2 - Peinture (Extérieurs) Accès stade - Mur - Toutes zones	Peinture beige + Enduit compact gris	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23607	P004 Enduit de façade 3 Peinture (Extérieurs) Accès stade - Mur - Toutes zones	Peinture beige + Enduit compact gris	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23608	P005 Enrobés bitumineux 2 (Extérieurs) Accès stade - Plancher - Sol	Enrobé routier bitumineux noir	MET	Amiante non détecté	2	*
M18- 23609	P006 Enduit de façade 4 - Peinture (Extérieurs) Accès stade - Mur - Toutes zones	Peinture beige + Enduit compact gris	MET	Amiante non détecté	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode:	MOD01 version 2016.2 / MOD20 version 2016.1
Normes:	NF43-050 et HSG 248 Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscope optique à lumière polarisée.

Nom : Paul SARR  
Fonction : Responsable laboratoire

Remarques :

Le laboratoire Fibrecount garantit de donner un résultat positif sur les fibres d'amiante si le matériau présente une teneur  $\geq 0.1\%$  en masse. Le Microscopie optique à lumière polarisée ne peut pas détecter les fibres fines de diamètre  $\leq 2\mu m$ .  
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount s.a.s.u. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.



\* concernent uniquement les matrices cimentaires, plâtrées et enrobés bitumineux.

FS41-Version 2018.2 Edition

page: 1 de 7

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP





**FIBRECOUNT Sasu**  
Domaine de la vallée verte  
Rue de la vallée verte  
Batiment Bourbon 1  
13011 Marseille  
Tel : +33 (0)4 13 25 92 80  
I www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



(\*) Seules les prestations identifiées par le symbole \* sont couvertes par l'accréditation

## RAPPORT D'ESSAI N° R18-4995 du 27/06/2018 IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

### Données du client :

**DEKRA**

Référence :

18-06-023117 A

Parc Valentine Vallée Verte Bat Bourbon 1  
13011 MARSEILLE  
France

Chantier :  
Adresse :

VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN  
Stade Saint Henri PLACE RAPHEL - 13016 MARSEILLE

Date de réception:	20-06-2018	Prvt: DEKRA	Analyse :	(Marseille)	27-06-18	Nos réf.:	D18-3860
--------------------	------------	-------------	-----------	-------------	----------	-----------	----------

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb préparation(s)	Sous accréditation
M18- 23610	P007 Béton - Enduit 5 (Extérieurs) Gradins - Plancher - Sol	Béton gris	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23611	P008 Enduit de façade 6 - Peinture (Extérieurs) Toilettes - Mur - Toutes zones	Enduit compact beige	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23612	P009 Béton - Enduit Lisse (Extérieurs) Toilettes - Toiture - Plafond	Béton gris	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23613	P010 Carrelage 1 + Colle + Ragréage (Toilette) Sanitaires 1 - Plancher - Sol	Carrelage blanc + Colle carrelage grise	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23614	P011 Faïence 1 + Colle (Toilette) Sanitaires 1 - Mur - Toutes zones	Carrelage blanc + Colle carrelage grise/blanche	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23615	P012 Enduit Lisse (Toilette) Sanitaires 1 - Plafond - Plafond	Enduit compact gris	MET	Amiante non détecté	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

**Méthode:** MOD01 version 2016.2 / MOD20 version 2016.1  
**Normes:** NFX43-050 et HSG 248

Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée.

### Remarques :

Nom : Paul SARR  
Fonction : Responsable laboratoire

Le laboratoire Fibrecount garantit de donner un résultat positif sur les fibres d'amiante si le matériau présente une teneur  $\geq 0.1\%$  en masse. Le Microscopie optique à lumière polarisée ne peut pas détecter les fibres fines de diamètre  $\leq 2\mu m$ .  
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount s.a.s.u. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.  
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.



\* concernant uniquement les matrices cimentieuses, plâtrées et enrobés bitumineux.

FS41-Version 2018.2 Edition

page: 2 de 7

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP



**FIBRECOUNT**  
Environmental Control  
FIBRECOUNT Sasu  
Domaine de la vallée verte  
Rue de la vallée verte  
Batiment Bourbon 1  
13011 Marseille  
Tel : +33 (0)4 13 25 92 80  
I www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



(\*) Seules les prestations identifiées par le symbole \* sont couvertes par l'accréditation

## RAPPORT D'ESSAI N° R18-4995 du 27/06/2018 IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

**DEKRA**

Parc Valentine Vallée Verte Bat Bourbon 1  
13011 MARSEILLE  
France

**Données du client :**

Référence : 18-06-023117 A

Chantier : VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN  
Adresse : Stade Saint Henri PLACE RAPHEL - 13016 MARSEILLE

Date de réception:	20-06-2018	Prvt: DEKRA	Analyse : (Marseille)	27-06-18	Nos réf.:	D18-3860
--------------------	------------	-------------	-----------------------	----------	-----------	----------

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb préparation(s)	Sous accréditation
M18- 23616	P013 Enrobés bitumineux 3 (Extérieurs) Mini stade - Plancher - Sol	Enrobé routier bitumineux noir	MET	Amiante non détecté	2	*
M18- 23617	P014 Mortier de scellement des poteaux (Extérieurs) Terrains - Mur - Toutes zones	Mortier gris	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23618	P015 Enduit de façade 7 - Peinture (Extérieurs) Terrains - Mur - Toutes zones	Enduit compact gris	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23619	P016 Enduit de façade 8 - Peinture (Extérieurs) Terrains - Mur - Toutes zones	Peinture beige + Enduit compact gris	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23620	P017 Béton par carottage (Extérieurs) Terrains - Plancher - Sol	Béton gris	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23621	P018 Enduit de façade 10 - Peinture (Extérieurs) Vestiaire 1 - Mur - Toutes zones	Enduit compact beige/orange	MET	Amiante non détecté	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode:	MOD01 version 2016.2 / MOD20 version 2016.1
Normes:	NFX43-050 et HSG 248 Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscope optique à lumière polarisée.

**Remarques :**

Nom : Paul SARR  
Fonction : Responsable laboratoire

Le laboratoire Fibrecount garantit de donner un résultat positif sur les fibres d'amiante si le matériau présente une teneur  $\geq 0.1\%$  en masse. Le Microscope optique à lumière polarisée ne peut pas détecter les fibres fines de diamètre  $\leq 2\mu m$ .  
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount s.a.s.u. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.  
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.



\* concernent uniquement les matrices cimentieuses, plâtrées et enrobés bitumineux.

FS41-Version 2018.2 Edition

page: 3 de 7

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP



**FIBRECOUNT Sasu**  
Domaine de la vallée verte  
Rue de la vallée verte  
Batiment Bourbon 1  
13011 Marseille  
Tel : +33 (0)4 13 25 92 80  
I www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



(\*) Seules les prestations identifiées par le symbole \* sont couvertes par l'accréditation

## RAPPORT D'ESSAI N° R18-4995 du 27/06/2018 IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

### Données du client :

**DEKRA**

Référence :

18-06-023117 A

Parc Valentine Vallée Verte Bat Bourbon 1  
13011 MARSEILLE  
France

Chantier :

VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN

Adresse :

Stade Saint Henri PLACE RAPHEL - 13016 MARSEILLE

Date de réception:	20-06-2018	Prvt: DEKRA	Analyse : (Marseille)	27-06-18	Nos réf.:	D18-3860
N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb préparation(s)	Sous accréditation
M18- 23622	P019 Béton + Isolant Mousse extrudé - Revêtement bitumineux en lès (Extérieurs) Vestiaire 1 - Toiture - Plafond	Couche bitumineuse souple noire	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23623	P020 Mortier type béton (Extérieurs) Vestiaire 1 - Etanchéité entre Dormant Métal et Maçonnerie - Toutes zones	Matériau compact rose/gris	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23624	P021 Carrelage 2 + Colle + Ragréage (Vestiaire 1) Vestiaires A - Plancher - Sol	Carrelage gris + Colle carrelage grise	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23625	P022 Faïence 2 + Colle (Vestiaire 1) Vestiaires A - Mur - Toutes zones	Faïence blanche + Colle faïence grise	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23626	P023 Enduit Lisse - Peinture (Vestiaire 1) Vestiaires A - Mur - Toutes zones	Peinture blanche + Enduit plâtreux gris	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23627	P024 Enduit Lisse - Peinture (Vestiaire 1) Vestiaires A - Mur - Toutes zones	Peinture blanche + Enduit compact gris	MET	Amiante non détecté	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

**Méthode:** MOD01 version 2016.2 / MOD20 version 2016.1

**Normes:** NFX43-050 et HSG 248 Identification des fibres d'amiante par microscope électronique à transmission et/ou par microscope optique à lumière polarisée.

### Remarques :

Nom : Paul SARR

Fonction : Responsable laboratoire

Le laboratoire Fibrecount garantit de donner un résultat positif sur les fibres d'amiante si le matériau présente une teneur  $\geq 0.1\%$  en masse. Le Microscope optique à lumière polarisée ne peut pas détecter les fibres fines de diamètre  $\leq 2\mu m$ .  
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount s.a.s.u. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.  
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.



\* concernent uniquement les matrices cimentaires, plâtrées et enrobés bitumineux.

FS41-Version 2018.2 Edition

page: 4 de 7

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP



**FIBRECOUNT Sasu**  
Domaine de la vallée verte  
Rue de la vallée verte  
Batiment Bourbon 1  
13011 Marseille  
Tel : +33 (0)4 13 25 92 80  
I www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



(\*) Seules les prestations identifiées par le symbole \* sont couvertes par l'accréditation

## RAPPORT D'ESSAI N° R18-4995 du 27/06/2018 IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

### Données du client :

**DEKRA**

Référence :

18-06-023117 A

Parc Valentine Vallée Verte Bat Bourbon 1  
13011 MARSEILLE  
France

Chantier :  
Adresse :

VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN  
Stade Saint Henri PLACE RAPHEL - 13016 MARSEILLE

Date de réception:	20-06-2018	Prvt: DEKRA	Analyse :	(Marseille)	27-06-18	Nos réf.:	D18-3860
--------------------	------------	-------------	-----------	-------------	----------	-----------	----------

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb préparation(s)	Sous accréditation
M18- 23628	P025 Enduit Lisse - Peinture (Vestiaire 1) Vestiaires A - Plafond - Plafond	Peinture blanche + Enduit compact gris	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23629	P026 Enduit Lisse - Peinture (Vestiaire 1) Vestiaires A - Plafond - Plafond	Peinture blanche + Enduit compact gris	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23630	P027 Plinthe 1 + Colle (Vestiaire 1) Vestiaires A - Mur - Toutes zones	Plinthe grise + Colle plinthe blanche	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23631	P028 Enduit de Rebouchage - Peinture (Vestiaire 1) Vestiaires A - Mur - Toutes zones	Plaque de plâtre blanche + Enduit plâtreux beige	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23632	P029 Enduit de Rebouchage - Peinture (Vestiaire 2) Stockage 1 - Mur - Toutes zones	Plaque de plâtre blanche	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23633	P030 Carrelage 3 + Colle (Vestiaire 2) Vestiaire E - Plancher - Sol	Carrelage beige + Colle carrelage grise	MET	Amiante non détecté	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

**Méthode:** MOD01 version 2016.2 / MOD20 version 2016.1  
**Normes:** NFX43-050 et HSG 248

Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscope optique à lumière polarisée.

### Remarques :

Nom : Paul SARR  
Fonction : Responsable laboratoire

Le laboratoire Fibrecount garantit de donner un résultat positif sur les fibres d'amiante si le matériau présente une teneur  $\geq 0.1\%$  en masse. Le Microscope optique à lumière polarisée ne peut pas détecter les fibres fines de diamètre  $\leq 2\mu m$ .  
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount s.a.s.u. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.  
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.



\* concernant uniquement les matrices cimentieuses, plâtrées et enrobés bitumineux.

FS41-Version 2018.2 Edition

page: 5 de 7

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCI FRPP



(\*) Seules les prestations identifiées par le symbole \* sont couvertes par l'accréditation

## RAPPORT D'ESSAI N° R18-4995 du 27/06/2018 IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

**Données du client :**

**DEKRA** Référence : 18-06-023117 A

Parc Valentine Vallée Verte Bat Bourbon 1 Chantier : VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN  
13011 MARSEILLE Adresse : Stade Saint Henri PLACE RAPHEL - 13016 MARSEILLE  
France

Date de réception: 20-06-2018 Prvt: DEKRA Analyse : (Marseille) 27-06-18 Nos réf.: D18-3860

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb préparation(s)	Sous accréditation
M18- 23634	P031 Plinthe 2 + Colle (Vestiaire 2) Entrée - Mur - Toutes zones	Plinthe beige + Colle plinthe grise + Peinture verte	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23635	P032 Enduit Lisse - Peinture (Vestiaire 2) Vestiaire E - Mur - Toutes zones	Peinture blanche + Enduit compact gris	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23636	P033 Enduit Lisse - Peinture (Vestiaire 2) Vestiaire E - Plafond - Plafond	Peinture blanche/bleue + Enduit compact gris	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23637	P034 Faïence 3 + Colle (Vestiaire 2) Vestiaire E - Mur - Toutes zones	Faïence blanche + Colle faïence blanche	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23638	P035 Granito+ Colle + Ragréage (Vestiaire 2) Vestiaire E - Plancher - Sol	Carrelage beige + Colle carrelage grise	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23639	P036 Plinthe 3 + Colle (Vestiaire 2) Vestiaire E - Mur - Toutes zones	Plinthe beige + Colle plinthe grise + Peinture blanche	MET	Amiante non détecté	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 version 2016.2 / MOD20 version 2016.1  
Normes: NFX43-050 et HSG 248 Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée.

### Remarques :

Nom : Paul SARR  
Fonction : Responsable laboratoire

Le laboratoire Fibrecount garantit de donner un résultat positif sur les fibres d'amiante si le matériau présente une teneur  $\geq$  à 0.1% en masse. Le Microscopie optique à lumière polarisée ne peut pas détecter les fibres fines de diamètre  $\leq$  à 2µm.  
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount s.a.s.u. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.  
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.



\* concernent uniquement les matrices cimentieuses, plâtrées et enrobés bitumineux.

FS41-Version 2018.2 Edition

page: 6 de 7

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP





**FIBRECOUNT**  
Environmental Control  
FIBRECOUNT Sasu  
Domaine de la vallée verte  
Rue de la vallée verte  
Batiment Bourbon 1  
13011 Marseille  
Tel : +33 (0)4 13 25 92 80  
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



(\*) Seules les prestations identifiées par le symbole \* sont couvertes par l'accréditation

## RAPPORT D'ESSAI N° R18-4995 du 27/06/2018 IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

### Données du client :

**DEKRA**

Référence :

18-06-023117 A

Parc Valentine Vallée Verte Bat Bourbon 1  
13011 MARSEILLE  
France

Chantier :  
Adresse :

VILLE DE MARSEILLE DGAVE - DTBN  
Stade Saint Henri PLACE RAPHEL - 13016 MARSEILLE

Date de réception:	20-06-2018	Prvt: DEKRA	Analyse :	(Marseille)	27-06-18	Nos réf.:	D18-3860
--------------------	------------	-------------	-----------	-------------	----------	-----------	----------

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb préparation(s)	Sous accréditation
M18- 23640	P037 Carrelage 4 + Colle (Vestiaire 2) Stockage 3 - Plancher - Sol	Carrelage beige + Colle carrelage grise	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23641	P038 Mortier type béton (Vestiaire 2) Entrée - Etanchéité entre Dormant Métal et Maçonnerie - Toutes zones	Matériau compact beige + Matériau compact blanc	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23642	P039 Faïence 4 + Colle (Vestiaire 2) Vestiaire F - Mur - Toutes zones	Faïence blanche + Colle faïence grise + Peinture verte	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23643	P040 Béton + Isolant Mousse extrudé - Revêtement bitumineux en lès (Extérieurs) Vestiaire 2 - Toiture - Plafond	Couche bitumineuse souple noire + Aluminium gris + Toile fibreuse beige	MET	Amiante non détecté	1	*
M18- 23644	P041 Enduit de façade 11 - Peinture (Extérieurs) Terrains - Mur - Toutes zones	Enduit compact beige	MET	Amiante non détecté	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode:	MOD01 version 2016.2 / MOD20 version 2016.1
Normes:	NFX43-050 et HSG 248 Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscope optique à lumière polarisée.

### Remarques :

Nom : Paul SARR  
Fonction : Responsable laboratoire

Le laboratoire Fibrecount garantit de donner un résultat positif sur les fibres d'amiante si le matériau présente une teneur  $\geq 0.1\%$  en masse. Le Microscope optique à lumière polarisée ne peut pas détecter les fibres fines de diamètre  $\leq 2\mu m$ .  
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount s.a.s. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.  
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.



\* concernant uniquement les matrices cimentbeuses, plâtrées et enrobés bitumineux.

FS41-Version 2018.2 Edition

page: 7 de 7

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP



## SYNTHESE DES ATTESTATIONS

*RAPPORT N° 18-06-023117*

## Attestations d'assurance et Attestation sur l'honneur Dekra Industrial



### ATTESTATION D'ASSURANCE 2018

**AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE**, Société Anonyme de droit Français, régie par le Code des Assurances, au capital de EUR 190.069.080, dont le siège social est situé 4, rue Jules Lefebvre 75426 Paris Cedex 9, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 399 227 354, atteste que la société :

Nom : **DEKRA Industrial SAS**

Adresse : **P.A Limoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill – CS 70308– 87008 LIMOGES Cedex**

bénéficie des garanties d'un contrat d'assurance **RESPONSABILITÉ CIVILE ENTREPRISE** n° **XFR0050627LI**, souscrit auprès de notre Société et couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des activités couvertes au titre de ce contrat.

**1. Les sociétés assurées par ce contrat** sont les suivantes : **Dekra Industrial SAS, Dekra Industrial Holding SAS.**

**2. Les activités garanties par ce contrat** sont les suivantes :

- Bureau de contrôle, contrôleur technique, dans tous les domaines de la construction, de la prévention, de la sécurité, de la fiabilité, de la coordination, de l'assistance, de la maintenance, comportant toutes opérations, missions et prestations de conseils, audits, études, expertises, analyses, diagnostics, enquêtes, constats, contrôles, vérifications, formation, information, y compris les diagnostics et contrôles de présence de plomb, radon et insectes, et ce sur tous biens meubles et immeubles, y compris les ouvrages de génie civil, les équipements, les installations, les remontées mécaniques, les systèmes de sécurité incendie, et y compris leurs implications sur l'environnement.
- Formation, information, animation, assistance à destination du personnel des entreprises dans les domaines suivants : système sécurité incendie, hygiène et sécurité dans le travail, plans de prévention, audit de conformité du patrimoine bâti, coordination sécurité-santé, mines et carrières.
- Coordinateur « sécurité-santé », examinateur « qualitel », chargé de sécurité pyrotechnique, mesures de perméabilité de l'air.
- Assistance, conseils, audits, études, dans les domaines suivants : sûreté de fonctionnement d'équipements et installations, ingénierie qualité, optimisation de la performance en production et maintenance.
- Etudes, formations, informations et assistances techniques, administratives et financières aux maîtres d'ouvrages dans les domaines liés à l'environnement (eau, air, sol, déchets).
- Développement et vente, avec installation, formation et maintenance, de logiciels et progiciels pour la gestion technique et administrative des parcs immobiliers et mobiliers des secteurs publics et privés.
- Soutien au développement de l'activité de contrôle des appareils de radiographie des cabinets dentaires.
- **A l'exclusion de toute opération, mission et prestation de maîtrise d'œuvre**, sauf celles très occasionnelles, et sauf celles de maîtrise d'œuvre et de bureau d'études techniques pour la réalisation d'ouvrages et d'installations d'assainissement desservant des bâtiments dans le domaine de l'industrie et des collectivités locales.
- **A l'exclusion de toutes activités ou dommages liés à la présence d'amiante.**

AXA Corporate Solutions Assurance - 4, Rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 09, France  
Tél. : +33 1 56 92 80 00 - Fax : +33 1 56 92 80 01 - [www.axa-corporatesolutions.com](http://www.axa-corporatesolutions.com)  
Société Anonyme de droit français, régie par le code des Assurances au capital de 190 069 080 € - 399 227 354 RCS Paris TVA intracommunautaire n° FR 85 399 227 354  
Opérations d'assurance et de réassurance exonérées de TVA - art 261-C CGI

Tél. XDN581 - 09/16



redefining / standards

**3. Les sommes assurées et franchises de ce contrat** sont les suivantes :

• **RESPONSABILITÉ CIVILE NON IMPUTABLE AUX « FOURNITURES »**  
**(RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE)**

Pour l'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels :

15.000.000 euros par sinistre dont :

- pollution, atteintes à l'environnement : 1.525.000 euros par sinistre et année d'assurance, ce montant comprenant également les dommages matériels et immatériels
- pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs : 15.000.000 euros par sinistre dont 1.525.000 euros par sinistre pour les dommages immatériels non consécutifs

• **RESPONSABILITÉ CIVILE IMPUTABLE AUX « FOURNITURES »**  
**(RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE)**

Pour l'ensemble des dommages corporels, matériels, immatériels et frais

15.000.000 euros par sinistre et année d'assurance dont :

- 6.000.000 euros par sinistre et année d'assurance pour l'ensemble des risques suivants : Dommages immatériels non consécutifs et responsabilité décennale ouvrages de génie civil.
- Frais préventifs de nouvelles études : 76.225 euros par sinistre et année d'assurance.

• **FRANCHISE A DEDUIRE DU REGLEMENT DE TOUT SINISTRE** (sauf dommages corporels)

- Responsabilité Civile Générale : 1 524 euros
- Responsabilité Civile Professionnelle : 100.000 euros.

**4. Validité de cette attestation :**

Cette attestation est délivrée à titre d'information et de preuve de l'existence du contrat d'assurance. Elle ne peut en aucune manière engager l'assureur au-delà des conditions, limitations et exclusions du contrat. Cette attestation est valable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Fait à Paris, le 11 décembre 2017

**AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE**

Société Anonyme de droit français, régie par le Code des Assurances  
au Capital de 190 069 080 € - 399 227 354 RCS Paris  
Siège Social : 4, Rue Jules Lefebvre  
75426 PARIS Cedex 09  
Tél. : +33 1 56 92 80 00 - Fax : +33 1 56 92 80 01  
Site Internet : www.axa-corporatesolutions.com

3441\_XDN1561 - 09/08

AXA Corporate Solutions Assurance - 4, Rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 09, France

Tél. : +33 1 56 92 80 00 - Fax : +33 1 56 92 80 01 - [www.axa-corporatesolutions.com](http://www.axa-corporatesolutions.com)

Société Anonyme de droit français, régie par le code des Assurances au capital de 190 069 080 € - 399 227 354 RCS Paris TVA intracommunautaire n° FR 85 399 227 354

Opérations d'assurance et de réassurance exonérées de TVA - art 261-C CGI



**ATTESTATION D'ASSURANCE 2018****DEKRA « Diagnostics Amiante »**

**AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE**, Société Anonyme de droit Français, régie par le Code des Assurances, au capital de EUR 190.069.080, dont le siège social est situé 4, rue Jules Lefebvre 75426 Paris Cedex 9, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 399 227 354, atteste que la société :

Nom : **DEKRA Industrial SAS**

Adresse : **P.A Limoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill – CS 70308– 87008 LIMOGES Cedex**

bénéficie des garanties des contrats d'assurance :

- **RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE** n° **XFR0050627LI**

- **RESPONSABILITE CIVILE ATTEINTES À L'ENVIRONNEMENT** n° **XFR0048625FI**

couvrant les sociétés Dekra Industrial SAS et Dekra Industrial Holding SAS.

**Les activités garanties par ces contrats** sont notamment les suivantes :

Mission « **Diagnostics de présence d'amiante dans les bâtiments, assistance technique amiante, mesures d'empoussièrement d'amiante, coordination SPS lors de chantiers de désamiantage** ».

Les sommes assurées au titre de ces deux contrats sont les suivantes :

**RESPONSABILITE CIVILE IMPUTABLE AUX « MISSIONS » (RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE)**

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus : **8 000 000 Euros** par sinistre et par année d'assurance

Dommages immatériels non consécutifs : **4 000 000 Euros** par sinistre et par année d'assurance

Frais de prévention de nouvelles études : **76 225 Euros** par sinistre et par année d'assurance

**FRANCHISE A DEDUIRE DU REGLEMENT DE TOUT SINISTRE**

**150 000 Euros** par sinistre

**Validité de cette attestation :**

Cette attestation est délivrée à titre d'information et de preuve de l'existence des contrats d'assurance. Elle ne peut en aucune manière engager l'assureur au-delà des conditions, limitations et exclusions des contrats. Cette attestation est valable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Fait à Paris, le 11 décembre 2017

**AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE**

Société Anonyme de droit français régie par le Code des Assurances  
au Capital de 190 069 080 euros - 399 227 354 RCS Paris  
Siège Social : 4, rue Jules Lefebvre  
75426 PARIS Cedex 09  
Tél : +33 1 56 92 80 00 - Fax : +33 1 56 92 80 01  
Site Internet : [www.axa-corporatesolutions.com](http://www.axa-corporatesolutions.com)

Ref. AXA/SOL - 09/08

AXA Corporate Solutions Assurance - 4, Rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 09, France

Tél. : +33 1 56 92 80 00 - Fax : +33 1 56 92 80 01 - [www.axa-corporatesolutions.com](http://www.axa-corporatesolutions.com)

Société Anonyme de droit français, régie par le code des Assurances au capital de 190 069 080 € - 399 227 354 RCS Paris TVA intracommunautaire n° FR 85 399 227 354

Opérations d'assurance et de réassurance exonérées de TVA - art 261-C CGI





Industrial Services  
DEKRA Industrial SAS  
19, rue Stuart Mill  
87008 LIMOGES

## ATTESTATION

Je soussignée Sophie Dominjon agissant en qualité de Présidente de la société DEKRA Industrial SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 060 000 € dont le siège social est situé à LIMOGES (87000) – 19 rue Stuart Mill, ZI de Magré et immatriculée sous le numéro SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES,

Atteste sur l'honneur que pour l'établissement des rapports et constations définis aux 1° à 4°, 6° et 7° de l'article L.271-4 ainsi qu'à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation, est en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du même code et :

- Dispose des moyens en matériel et en personnel appropriés,
- Emploie des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, conformément à l'article R271-1 du code de la construction et de l'habitation,
- Est souscripteur d'une assurance permettant de couvrir des conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, selon les modalités de l'article R271-2 du code de la construction et de l'habitation,
- N'a aucun lien de nature à compromettre l'indépendance et l'impartialité de l'auteur (ou des auteurs) des rapports qui seront rédigés que ce soit avec le propriétaire, son mandataire, ou toute autre entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements.

Etabli à Bagneux, le 3 janvier 2018  
Pour servir et valoir ce que de droit

Sophie DOMINJON  
Présidente



DEKRA Industrial SAS - Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP308, 87008 Limoges Cedex 1 - [www.dekra-industrial.fr](http://www.dekra-industrial.fr)  
DEKRA Industrial SAS au capital de 10 000 000 € - SIREN 433 250 834 RCS Limoges - APE 7120 B - N°TVA FR 44 433 250 834

## Certificat de compétences



### Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 3785 Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur PECH Clément**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante avec mention</b>	<b>Amiante Avec Mention**</b>
	Date d'effet : 26/06/2017 - Date d'expiration : 25/06/2022
<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b>
	Date d'effet : 26/06/2017 - Date d'expiration : 25/06/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 13/07/2017.



\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

\*\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public appartenant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 500 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'usage des travaux de travaux ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des contrats de repérage d'insolation et plomb, diagnostic du risque d'insolation par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de plomb dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2009 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attribution de prime en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 9 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnostic Immobilier  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment C - rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

**cofrac**  
LABORATOIRE  
N° 1-122  
CERTIFICATION  
DES PERSONNES  
ATYPAL - COFRAC

CPE DI FR 11 rev13