


RESTAURATION DES CHARPENTES, COUVERTURES, PLANCHERS ET FAÇADES DE L'EGLISE SAINT CANAT LES PRECHEURS

PROJET  
Façade Ouest  
Détail sur la fausse menuiserie

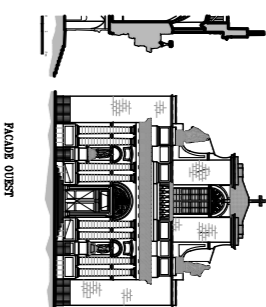

Maitrise d'ouvrage

Ville de Marseille  
DEIAVE - DDEGRC  
Service Monuments et Patrimoine Historiques  
27 Rue des Farces  
13233 MARSEILLE CEDEX 20

Maitrise d'oeuvre

<i>Architect mandataire:</i>	<i>BET Structure:</i>	<i>Economiste:</i>
<b>FABRICA TRACOMM</b> Architectes associés 250 Bd Stabiet, 13008 MARSEILLE Tél: 04 91 04 66 36 contact@fabrica-tracomm.eu	<b>DC</b> 1217 route d'Esco de bote 13100 ALAUCHE Tél: 04 91 04 66 36 www.dc-ndc.fr	<b>ECORIS</b> 1, rue Victor Hugo 38 210 TULONS Tél: 04 78 40 40 40 edil@ecoris.eu

PHASE	DATE	ECH	PLAN N°
DCE	Février 2021	1/100°	P-04

PRESCRIPTIONS

Prescriptions générales pour l'ensemble de la façade sur les parements en pierre de taille:

- nettoyage léger par hydroponnage
- décaissage en place en conservation des réseaux divers et remis en place
- pose de protections provisoires en place
- purge des rejointoies et réparations antérieures incompatibles
- purge des joints
- combilage en recherche
- remplacement de tout les dispositifs anti-fugon

..... habillage plomb

- 1. Soubassement:**
  - soubassement en pierre brute sur 1 m de haut, nettoyage et rejointoiment
  - grilles, main courante et marche pied, restauration en place comprenant la refexion des ancrages dans la maçonnerie, décaillage
  - emmarchement en pierre brute, nettoyage, réparations ponctuelle et rejointoiment

- 2. Corps central, colonnade:**
  - façade sur 1 m de haut, nettoyage et rejointoiment
  - grilles et main courante, restauration en place comprenant décaillage, traitement antirouille et mise en peinture
  - dépoussiérage et nettoyage soignée sur les deux statues situées dans les décroches
  - emmarchement en pierre brute, nettoyage, réparation ponctuelle et rejointoiment

- 3. Corniche:**
  - pré-consolidation des parements sur les décroches sculptés en sous face, antépie, trépiépie
  - enlèvement des croûtes noires par applications de compresses
  - consolidation par injection de coulis, mise en place d'agrafes si nécessaire et application d'un remblaisant
  - purge de la protection au ciment
  - mise en oeuvre d'une protection en plomb sur la partie horizontale

- 4. Balcon**
  - nettoyage soigné du linteaire mouluré et des balustres
  - remplacement des pierres et recherche par bouchons sur le main courante de la balustrade compris reville
  - remplacement des balustrades sur parement sauto
  - purge de la protection au ciment
  - mise en oeuvre d'une protection en plomb sur les parties horizontales

- 5. Fronton**
  - injection de coulis et remallage des deux fissures ponctuelles verticales
  - mise en oeuvre d'une protection en plomb sur les parties horizontales et sur les volutes


- 6. Porte sommitale**
  - décaillage de la peinture à la spatule par application de gel décapant adapté
  - repointure et combiliment des lacunes par aggrégat sur les parties en béton armé
  - nettoyage et consolidation des lacunes des décroches sculptés de l'impasse avant le remplacement des verres cassés
  - mise en oeuvre d'une protection en plomb sur les parties horizontales et sur l'arc de fronton
  - application d'un badigeon d'humonisation sur l'ensemble

- 7. Statues monumentales**
  - pré-consolidation des parements par pulvérisation de solution de silicate d'éthyle
  - nettoyage par canaplines à la pompe, de cellulose chargée en carbonate d'ammonium, élimination des sels par simple rinçage et brossage doux
  - purge des joints sur les 3 blocs de pierres
  - nettoyage des statues par aggrégat de coulis
  - rejointoiment
  - traitement bicolre et brossage à l'eau claire des restes boulogiques traités

- 8. Façuse moulurée en ciment prompt**
  - dépoussiérage des fers et des vitreaux
  - restauration de l'encadrement et des faux petits bois en ciment prompt comprimé, nettoyage soigné et enlèvement de la peinture, refinition des parties moulurées par goud de gougeaux, fignolage par élément mouluré, combiliment des lacunes en ciment prompt compris large des
  - consolidation et combiliment des lacunes des décroches sculptés de l'impasse avant le montage provisoire
  - restauration des parements de vitreaux en atelier compris remises en plomb complètes et remplacement des verres cassés
  - positionnement des fers à béton constituant les fausses vergées et refexion des ancrages, mise en peinture antirouille
  - traverses moulurées en pierre de taille : purge des parties instables, habillage de l'ensemble par aggrégat au mortier de poule de pierre et armatures, création d'une goutte à son pour protection de la menuiserie située en dessous

- 9. Tympan sculpté bas relief**
  - dépoussiérage et nettoyage soigné
  - remplacement des dispositifs anti-fugon


- 10. Porte d'entrée**
  - refexion du traitement à la cre sur l'ensemble de la porte

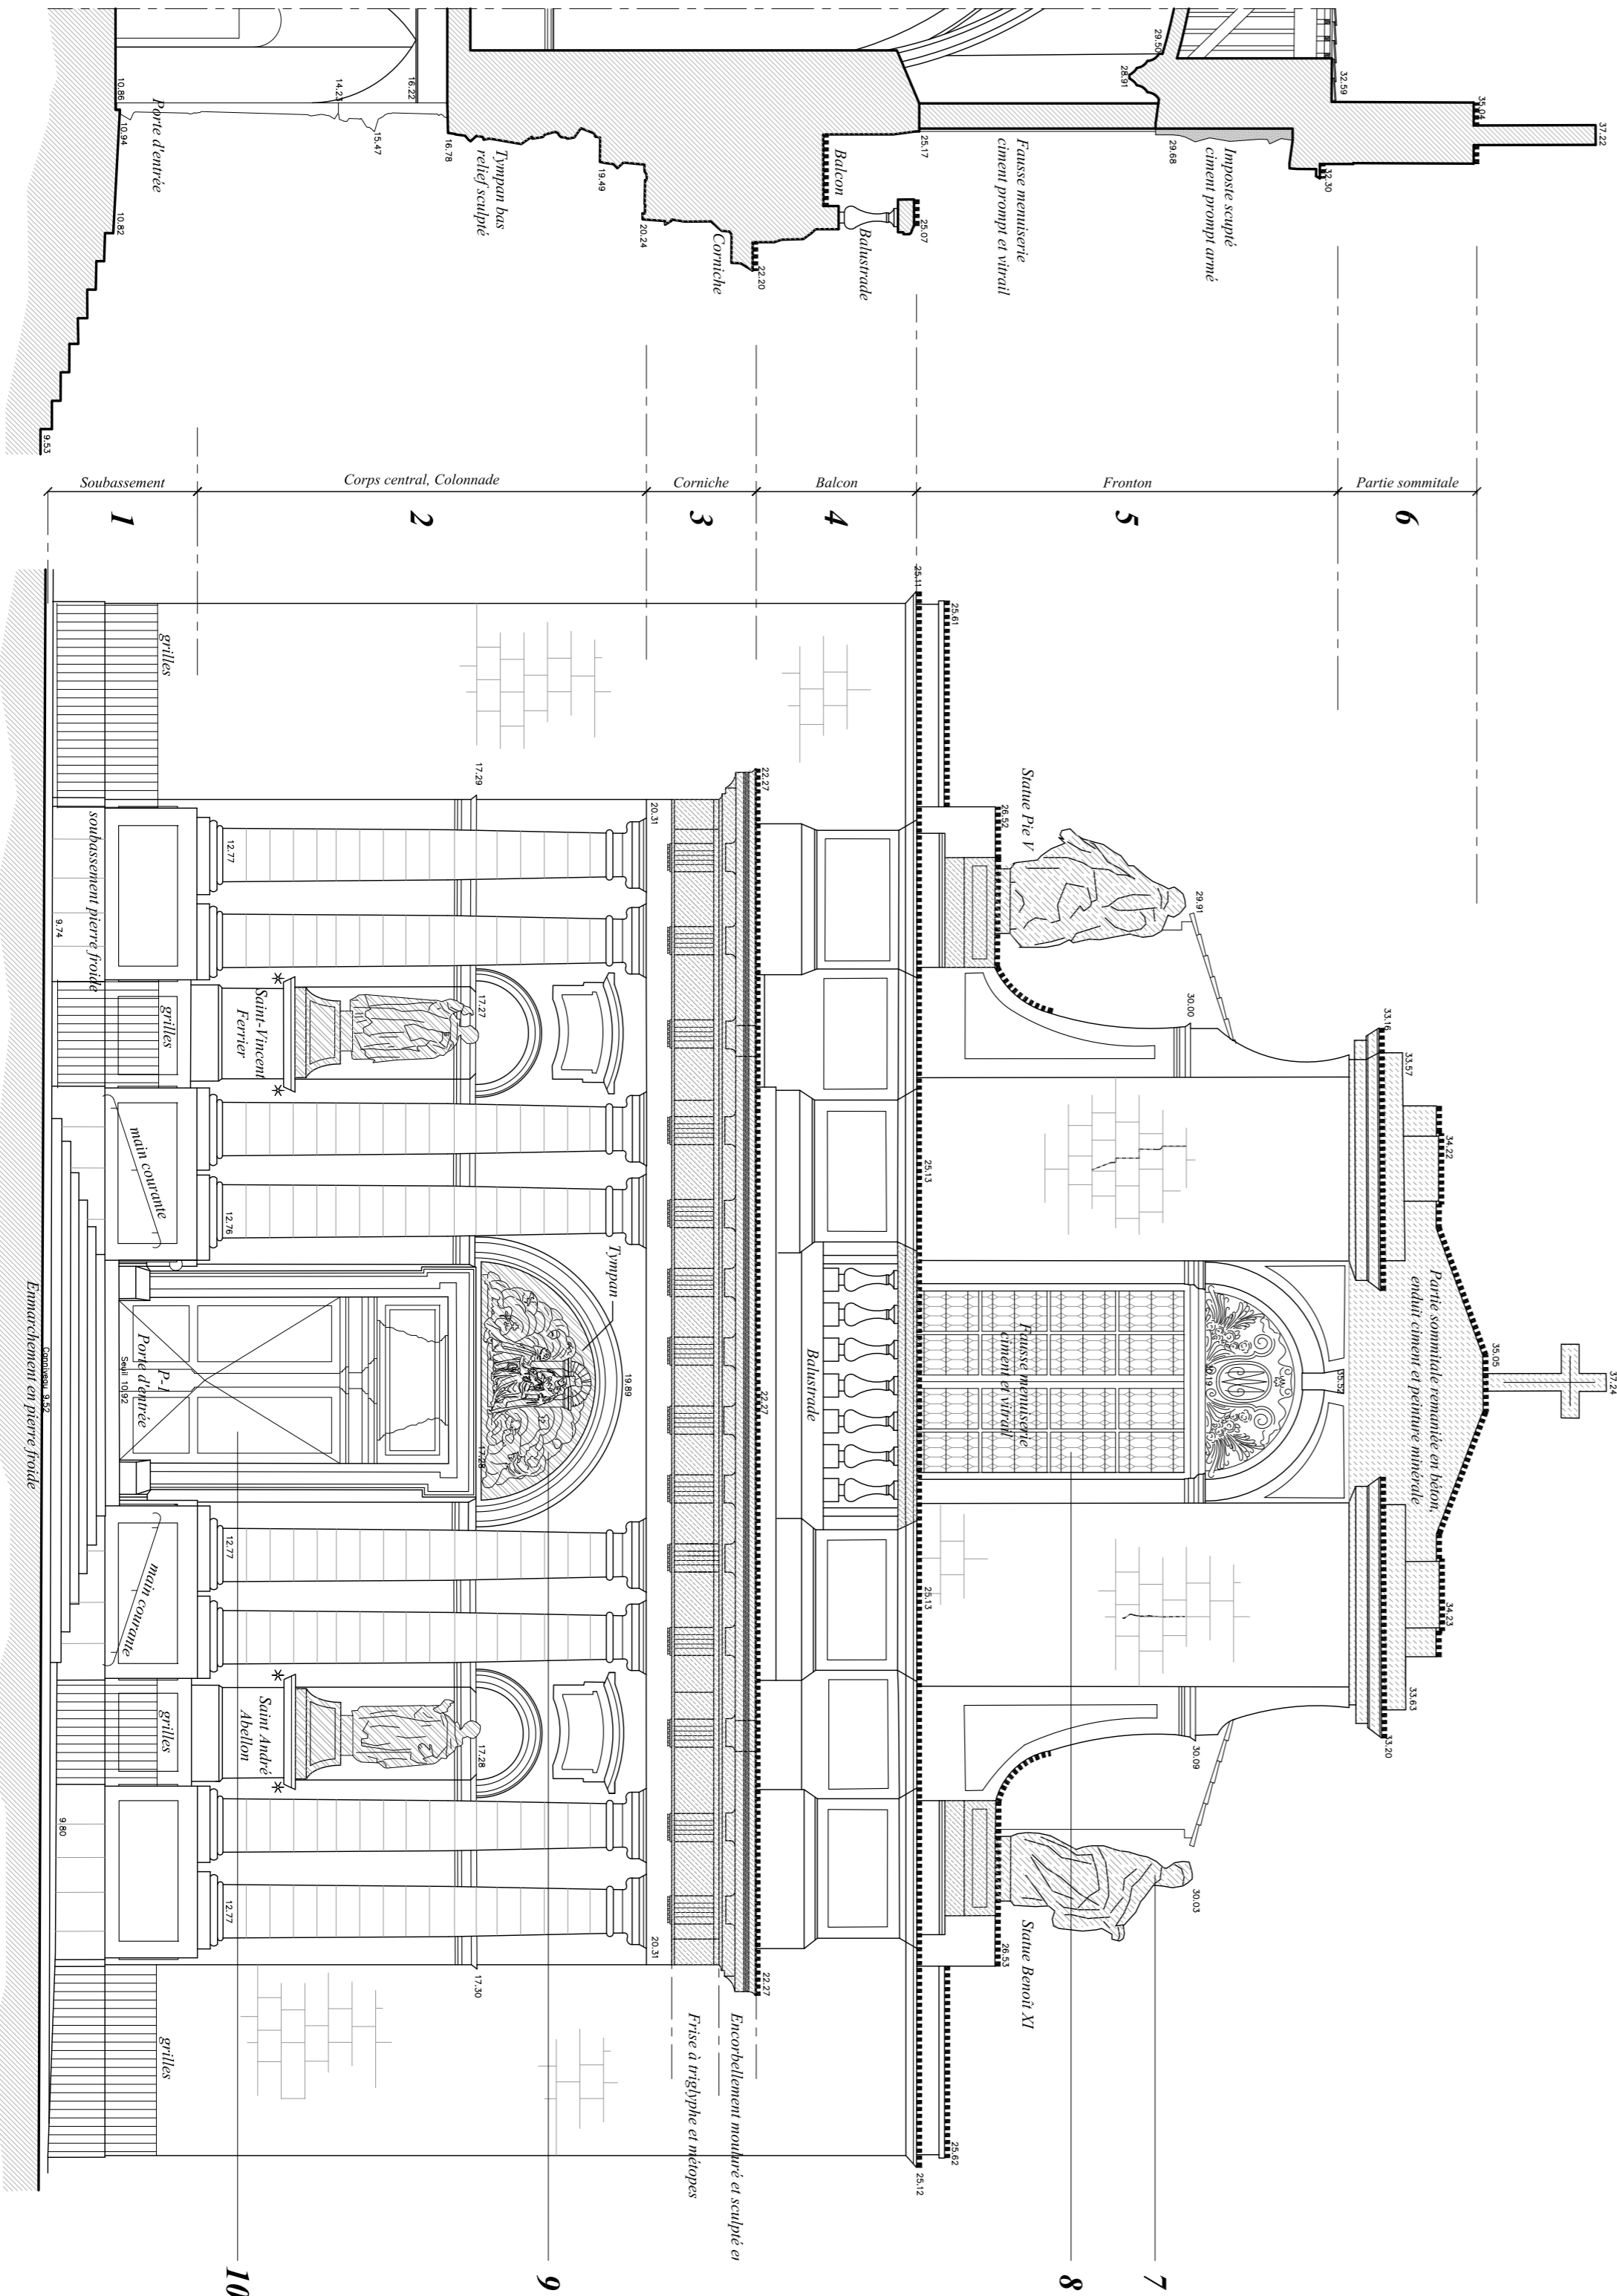


PLACE DES PRECHEURS

EGCODE PRINCIPALE cch. 150

- Encadrement centre en ciment prompt
- Tympan avec corniche central sculpté et ensemble floral en ciment prompt
- Vitrail fixé à maine le rapporté
- Traverse moulurée en pierre de taille, point bas en ciment de rejointoie
- Encadrement et faux petits-bois moulurés en ciment prompt
- Vitrail avec verillage en plomb rapporté sur façade pierre
- Fausse vergée en fer à béton Ø 12mm
- Compris nettoyage, rebrossage et badigeonnage des statues, repos des verres et des éléments restaurés
- GT Dossier photographique pour l'état de conservation de l'ensemble

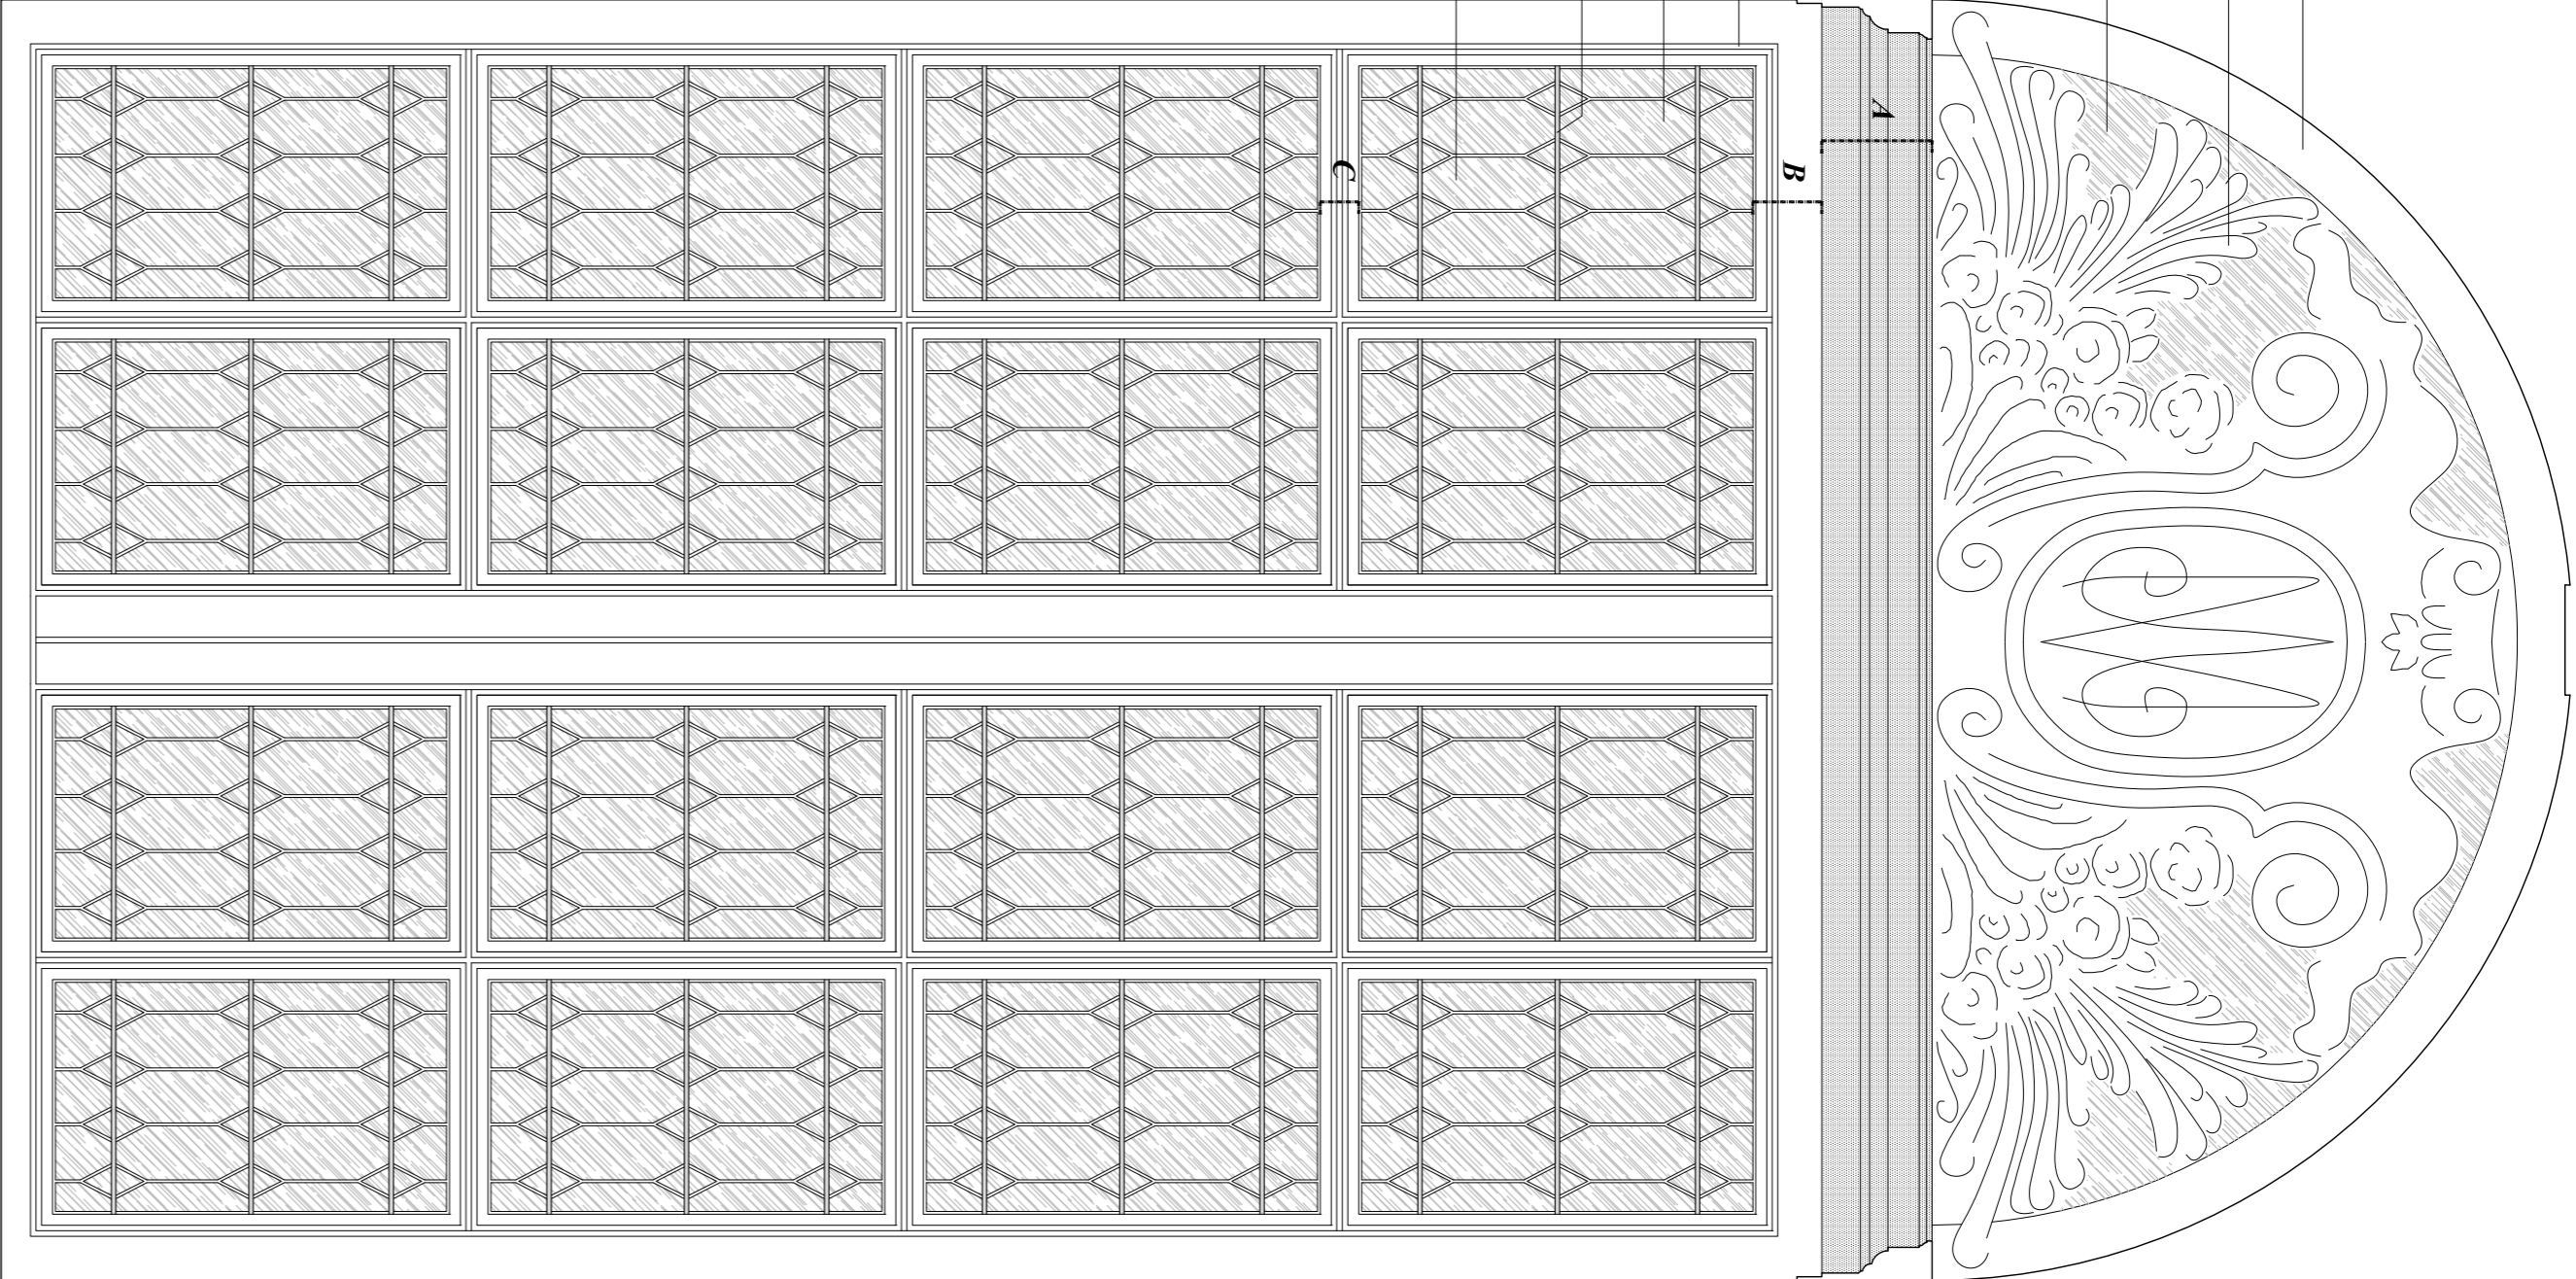

DÉTAIL FAUSSE MENUISERIE cch. 120

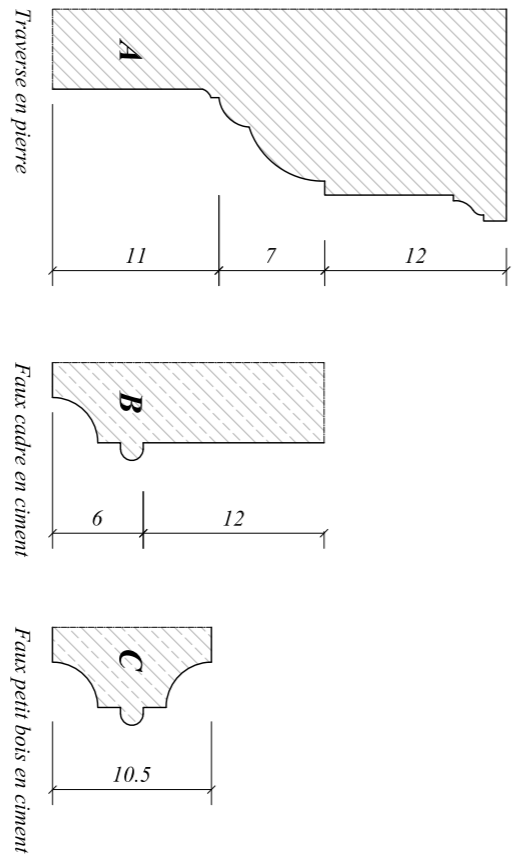

PROJET DE MENUISERIE cch. 115

- LEGENDE**
  - Pierre sommitale en béton à restaurer
  - Sables en plomb en fonction des natures et des maçonneries
  - Sculpture en pierre de taille :
  - Nettoyage de bas relief et de statue
  - Consolidation et restauration de statue
  - Restauration de décroches sculptés et moulurés, compris grilles de pierre en recherche ou complément de lacunes et reville